		議事	録								
業務件名    須崎市公共下水道施設等運営事業											
	日 時	令和 6 年 4 月 24 日	(水)	自 13:30 ~ 至 14:30							
	須崎市上下水道課 3名										
出	須崎市環境未来課 4名										
席者	(株)クリンパートナーズ須崎(以下 CPS) 7名										
			_								
	打合せ場所	須崎市役所	記録作成者	管 CPS							
資料	資料       ・令和6年3月度すさき家パートナー会議資料 (CPS)										
	打合せ事項、対策・合意事項等										
会系	令和6年3月度すさき家パートナー会議										

- 1.出席者を確認した。
- 2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について
- ・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を確認した。
- 3.経営に関する業務
- ・3月度の財務状況を報告した。
- ・法令順守、情報公開に関して、特に問題となるような事項が無いことを確認した。

#### 4.汚水管渠

- ・当月は、日降水量 100mm 以上の降雨日はなかったため、大雨後の巡視は実施されなかったことを 確認した。
- ・劣化リスクの高い8人孔の巡視・点検を行った。各箇所で軽微な劣化が見られたが、緊急を要す る異状は見られなかったことを確認した。
- ・修繕推奨項目リストは、前月から変更がないことを確認した。

#### 5.雨水管渠

- ・当月は9人孔の巡視、点検を行ったことを確認した。
- ・各箇所で軽微な劣化が見られたが、緊急を要す異状は見られなかったことを確認した。
- ・西糺町 6-R85、6-R87 の人孔について、3 月末に修繕工事を完了したこと報告した。
- ・修繕推奨項目リストに追加項目が無いことと、西糺町 6-R85 については完了の追記を確認した。

(次項へ続く)



#### 打合せ事項、対策・合意事項等

#### 6.終末処理場

- ・3月の降水量及び月間流入水量はいずれも平年通りであったことを確認した。
- ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であったことを確認した。また水質分析業務(2回/年) についても、全項目において基準値を満足したことを確認した。
- ・6日の $N_0.1$ -2汚水ポンプの引揚げ点検の結果、絶縁抵抗値が $0M\Omega$ 、ウエアリングの摩耗、ローター軸の損傷、固定子鉄心とローターとの接触跡及びオイルの白濁が確認された。これらは部品の交換や補修などにより整備は可能と判断される。
- ・13 日に生物膜ろ過槽移送ポンプの移送管バルブを流量低下対策として、鋳鉄製から内外面ナイロンライニングへの交換実施を確認した。
- ・21 日に脱水機(テーパーコーン及び軸摺動)用の圧力計を交換したことで、指示値の読み取りが可能となったことを確認した。

#### 7.クリーンセンター横浪

- ・14日~15日に破砕機受入れコンベアの一部エプロン及びチェーン交換を行ったことを確認した。
- ・27 日に破砕機受入れコンベアのインバータ交換を行ったことを確認した。
- ・3月は降雨による調整槽の水位変動があまり見られず、月間を通して55m3/日の安定した処理を 行うことができたことを確認した。
- ・No.2 凝集助剤注入ポンプで流量低下(適正流量 140m1/分→10m1/分)が発生したため、ポンプの分解清掃及びバルブセットの交換を行ったことを確認した。

#### 8.漁業集落排水処理施設

- ・5 地区の対象施設の内、戸島地区を除く 4 地区は 9 日、23 日に保守点検を行った。また、 戸島地区については 9 日に保守点検を行ったことを確認した。
- ・戸島地区の中継ポンプ槽No.1 中継ポンプの過負荷状態の原因については、サーマルスイッチの不具合と判断し交換見積依頼中であることを確認した。
- ・中の島地区の調整ポンプ槽No.2 ポンプの絶縁抵抗値が低下しており、今後、運転停止の可能性があるため早期交換の推奨を確認した。
- ・戸島地区を除く各処理施設のマンホール蓋及び受枠の状況を確認したところ劣化が著しく早期 交換の推奨を確認した。(事前の報告有)

#### 9.雨水ポンプ場

・3月は保守点検上、特に問題は生じていないことを確認した。

#### 10. その他連絡事項

- ・次回すさき家パートナー会議の日程案を確認した。
- ・昨年と同様に、5月末日に CC 横浪の休転日を設け、各設備機器のメンテナンス等の作業に充て るよう提案し、双方同意した。休転日の実施予定作業については、あらかじめ市に報告を行い、 作業実績についても後日報告を行うよう依頼した。
- ・CC 横浪にて現場に異状があった場合には、パートナー会議資料に記載することを確認した

以上



# 須崎市公共下水道施設等運営事業

# すさき家パートナー会議資料

(令和6年3月度)

令和6年4月24日

♀►► 株式会社クリンパートナーズ須崎

# 【目次】

1	出席	₹者	1
2	開催	崔場所、日時	1
3	セル	vフモニタリングについて	2
4	経営	宮のモニタリング結果(令和6年3月度)	3
	4. 1	財務管理	3
	4. 2	内部統制	3
	4. 3	情報公開	3
5	維持	特管理のモニタリング結果(令和 6 年 3 月度)	4
	5. 1	汚水管渠	4
	5. 2	雨水管渠1	1
	5.3	終末処理場1	8
	5. 4	クリーンセンター横浪2	3
	5. 5	漁業集落排水処理施設2	9
	5. 6	雨水ポンプ場3	3
6	その	)他連絡事項	36

# 1 出席者

団体	所属	出席者
須崎市	上下水道課	3名
<b>須炯</b> 川」	環境未来課	4名
	取締役	1名
株式会社クリンパートナーズ須崎 (CPS)	企画管理部 調査計画部	3名
	施設管理部	3名

# 2 開催場所、日時

場所: 須崎市役所 会議室

日時:令和6年4月24日(木)13時30分~

# 3 セルフモニタリングについて

今月の CPS によるセルフモニタリングは、主に以下の内容について行った。 (3月度の確認チェックリストは末尾に添付)

また4月17日に行ったセルフモニタリングにおける主な確認内容を、次項以降に記載した。

表 3.1 セルフモニタリング確認表 (令和6年3月度)

種別	項目	3 月度確認チェックリスト項番
	第三者委託	1-1
	財務状況	1-6、1-7、1-8
経営	内部統制	1-11、1-13、1-14
小工口	情報公開	1-16
	技術管理	1-17
	地域貢献	1-19
	リスク管理	2-3、2-4
	汚水管渠	2-13
	終末処理場	終-4、終-5、終-6、終-7、終-10
維持管理	漁集処理場	漁-1、漁-2、漁-3、漁-4、漁-5、漁-10
	クリーンセンター横 浪	CC-4、CC-5、CC-6、CC-7、CC-9
	雨水ポンプ場	雨 P-1、雨 P-2、雨 P-6、雨 P-7、雨 P-11
	雨水管渠	雨管-4、雨管-5、雨管-8、雨管-10
附帯、任意	任意事業	_

# 4 経営のモニタリング結果(令和6年3月度)

#### 4.1 財務管理

- 1) 収支結果(令和6年3月度)
- ・3月度の単月収支実績を確認した。

## 4.2 内部統制

1) CPS の新型コロナウィルス対策

CPS が行っている主な新型コロナウィルス対策としては以下の通りである。

- ・維持管理を担う社員の居室を 1F と 2F に分けて感染リスクを分散する。
- ・ミーティング時には社員間の距離を確保する。
- ・居室入り口に消毒液を設置し、小まめに使用する。
- ・定期的に室内に外気を取り入れるなど十分な換気を行う。
- ・終末処理場のエントランスに検温器を設置し入場者の検温を実施する。

#### 2) 法令順守

・現段階において法令に違反するような事項は確認されていない。(特に就業表にて労基法違反 等がないか確認)

### 4.3 情報公開

・CPS ホームページに、過去の定例会の概要 (議事録) 、施設の維持管理状況 (放流水質等) をアップしている。

# 5 維持管理のモニタリング結果(令和6年3月度)

以下に、令和6年3月度における維持管理状況のモニタリング結果を示した。 確認はチェックリストにより行い、確認資料の抜粋編を以下に記載した。 ※点検管理内容の詳細は、別添の各施設管理月報、日報資料参照

### 5.1 汚水管渠

汚水管渠の維持管理として、過年度に実施された汚水管渠劣化調査結果やストックマネジメント計画を基に、重要路線及びその他路線上の緊急度Ⅱと判定された汚水管渠前後の人孔及び管口部を優先的に点検調査を行う。


表 5.1 点検・調査集計表

①道足	各陥没リス	Ź ,	②管:	長閉塞リス	ク		達の大きい 幹線管渠)	八管路		度の大きい 道下管渠)	い管路		食環境下路 )配直下管沙	
路線番号	管種・管径	延長	路線番号	管種・管径	延長	路線番号	管種・管径	延長	路線番号	管種・管径	延長	路線番号	管種・管径	延長
1-0-2	HP600	10.76	5-0-13	VU200	63.45	1-0-2	HP600	155.9	5-1-3	HP250	47.55	5-6-1-1	VU200	16.35
5-0-11	VU200	52.5	5-0-13	VU200	48.05	1-0-2	HP800	99.25	5-1-4	VU200	40.55	5-5-2	VU200	22.7
5-0-1bs	VU200	24.9	5-0-1bs	VU200	33.9	1-0-3	HP600	25.35	5-1-5	VU200	23.7	5-5-5	VU200	64.4
5-0-1cs	VU200	29.95	5-6-1-1	VU200	48.95	1-0-3	VU600	28.7	5-1-6	VU200	142.45	5-5-7	VU200	37.8
5-1-2	HP250	64.55	5-6-3a	VU200	23.05	5-0-1a	VU300	56.1	5-1-1-1	VU200	78.15	5-5-8	VU200	39.9
5-0-2bS	VU200	24.95	5-7-1b	VU200	96.95	5-0-1b	VU300	60.05	5-1-4-1	VU200	64.35	5-5-9	VU200	33
5-0-2cS	VU200	35.25	5-8-1	VU200	32.2	5-0-1c	VU300	60.15	5-1-4-3	VU200	102.45	5-5-3-2	VU200	44.2
5-2-1-1a	VU200	12.85	5-9-3	VU200	26.55	5-0-1d	VU300	64.05	5-1-4-2	VU200	38.15	5-5-3-3	VU200	113.6
5-0-6-cS	VU200	30.85	5-9-4	VU200	61.55	5-0-2a	VU300	6.65	5-2-1	VU200	35	5-5-5-2	VU200	37.95
5-9-8-1	VU200	18.1	5-9-4-2	VU200	13.05	5-0-2b	VU300	52.55	5-2-2	VU200	80.35			
5-9-1-1	VU200	32.4	5-5-3	VU200	11.7	5-0-2c	VU300	58.15	5-8-1	VU200	64.15			
5-9-5-1-1a-1	VU200	33	5-5-4	VU200	13.55	5-0-3	VU250	38.05	5-4-1a-1	VU200	61.5			
5-11-1	VU200	36.95	5-5-6	VU200	64.2	5-0-4	HP250	38.35						
5-11-4a	VU200	26.3	5-5-10c	VU200	17.65									
5-11-4b	VU200	25.7												
5-11-3-1	VU200	30.6												
5-5-10a	VU200	18.35												
5-5-3-1-1	VU200	33.85												
5-5-3-4	VU200	10.85												
5-5-4-1b	VU200	17.5												
延長	計	570	延長	計	555	延長	:計	743	延長	計	778	延長	:# <del></del>	410

<sup>※1:</sup>①、②は、H29年度実施の汚水管渠劣化調査結果より集計。

<sup>※2:</sup>③、④は、H30年度事業計画図書等より集計。

<sup>※3:</sup>延長は、人孔間延長を計上し、①~④で重なる部分は若い番号(優先度高)で計上。

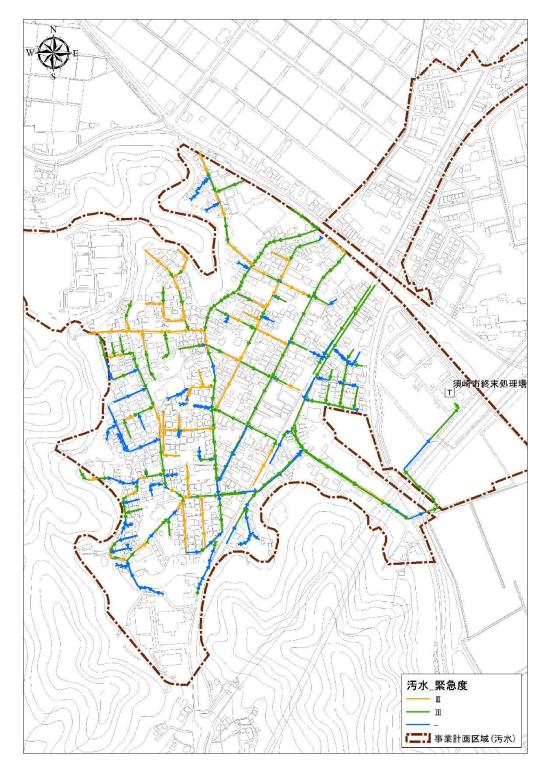

参考:ストックマネジメント計画

図 5.1 緊急度分布図 (汚水)

### 1) 大雨時の巡視

降雨後の巡視は、降水量100mm以上を目安に実施しており、3月は28日(木)から29日(金)までの連続降雨36.0mm(気象庁データ)が最大であったため、大雨後の巡視は実施しなかった。

### 2) 管渠の巡視・点検

汚水管渠の維持管理として、過年度に実施された汚水管渠劣化調査結果やストックマネジメント計画を基に、重要路線及びその他路線上の緊急度Ⅱと判定された汚水管渠前後の人孔及び管口部に対し優先的に点検調査を行うこととする。

当月度の実施数量は、表 5.2 のとおりである。

表 5.2 巡視 · 点検実施数量

実施日	人孔	下流管渠	人孔番号	分類	管種・管径	下流管渠	マンホール	マンホール蓋
大旭日	レコードID	レコードID	Cire d	刀類	日生 日王	延長(m)	(箇所)	(箇所)
	129	123	S282	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	38.95	1	1
	128	122	S281	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	36.90	1	1
	127	121	S280	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	12.05	1	1
2024/3/18	126	120	S279	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	8.55	1	1
2024/3/16	125	119	S278	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	8.80	1	1
	124	118	S277	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	17.35	1	1
	123	117	S276	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	9.40	1	1
	122	116	S275	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	9.85	1	1
	,		141.85	8	8			

# 表 5.3 マンホール点検及び調査における判定基準

	部位	田坐在口		判定基準	
ī	하1	異常項目	Aランク	Bランク	Cランク
	路面	路面状況	舗装版にクラックや欠けがあり、通 行に支障を来たす	段差が生じている、擦付けが悪く 水がたまる	蓋上部に水がたまる、道路との擦付けが悪い
蓋		蓋違い,ガタツキ	開閉できない	ガタツキがある	_
及び		蓋の破損・劣化	蓋・受け枠にクラックや欠けがある	_	_
路面	蓋 受枠	蓋の摩耗	表面がつるつるして通行に支障を きたす(車歩道部の蓋溝高さ2mm 以下)	摩耗が大(車道部の蓋溝高さ:2~ 3mm以下)	摩耗が小(車道部の蓋溝高さ:2~ 3mm以上)
		蓋裏の錆	_	多量発錆	少量発錆
	調整部	調整部状況	調整モルタル及びリングが破損・ 欠落	調整リング及びリングのズレ	調整モルタル及びリングのずれ・ クラック
		腐食	鉄筋露出	骨材露出	表面の荒れ
		破損	欠落•陥没	全体に亀裂	軽微な破損(A・B以外)
	斜壁	クラック	全体がクラック(人孔全周、幅 5mm以上)	部分的にクラック(人孔半周、幅2 ~5mm)	軽微なクラック(幅2mm未満)
		隙間・ズレ	全体が脱却	一部が脱却	わずかの隙間・ズレ
		浸入水	噴き出ている状態	流れている状態	にじんでいる状態
		木根侵入	内径の50%以上	内径の10~50%	内径の10%未満
マン		腐食	鉄筋露出(表面pH:1程度)	骨材露出(表面pH:3未満)	表面の荒れ(表面pH:3以上5以下)
ホ		破損	欠落(陥没)	全体に亀裂	軽微な破損(A・B以外)
ール	管口	クラック	全体がクラック(人孔全周、幅 5mm以上)	部分的にクラック(人孔半周、幅2 ~5mm)	軽微なクラック(幅2mm未満)
	口直部壁	隙間・ズレ	全体が脱却	一部が脱却	わずかの隙間・ズレ
	含壁む	本管突出・抜出し	100mm以上突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす	50mm以上突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす	50mm未満突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす
	)	浸入水	噴き出ている状態	流れている状態	にじんでいる状態
		木根侵入	内径の50%以上	内径の10~50%	内径の10%未満
		たるみ	内径の3/4以上	内径の1/2~3/4	内径の1/2未満
	付帯物	足掛金物	欠落している	鉄筋が細くなっている	錆の発生
	刊市物	インパート	インバートがない	部分的な破損	_
	その他	臭気	常に発生	使用ピーク中に発生	季節的に発生
流	下状況	油脂・モルタル・土 砂等の堆積状況	管径の1/3以上の付着	管径の1/3~1/10の付着	管径の1/10未満の付着


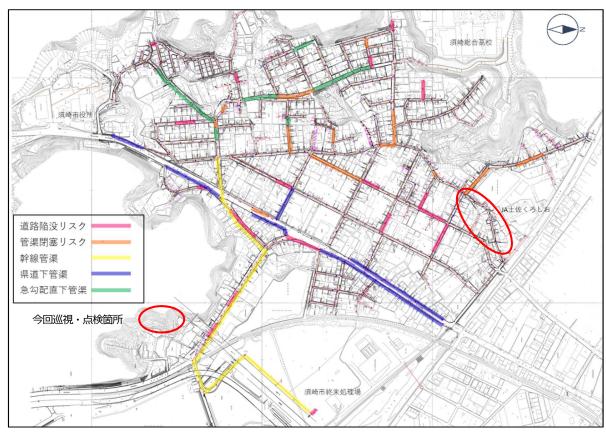


図 5.2 全体位置図

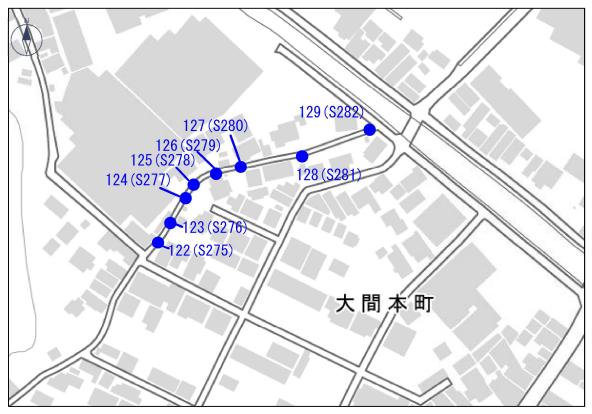

参考: 国土地理院 電子国土 web

図 5.3 対象路線位置図

### ○巡視・点検結果

以下に、巡視・点検の代表地点の写真を添付し、異状箇所について特記事項を記す。



# ○巡視点検結果による考察

当月の巡視点検箇所について、緊急対応を要する異状は見られなかった。当月の対象箇所においては、マンホール蓋と GL との段差が見られる箇所が多かった。引き続き対象箇所については状態監視とする。

上記点検結果を踏まえ、異状箇所の一覧を表 5.4 に示す。

表 5.4 人孔異状項目リスト

巡視· 点検日	地域 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	異状箇所 マンホール REGID 122 123	下流管渠 RECID	異状の 程度 B C C C C C	道管渠運営業務 人 項 目 路面状況 路面大況 多たの 経 路面状況 多たの 路面状況 多たの 路面状況 多たの の の の の の の の の の の の の の の の の の の	状態    日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	完了日	備 考 段差13.5mm 段差16.8mm
	- - - - - - - - - - - - -	マンホール REGID 122 123	RECID 116	程度 B C C C C C C	路面状況 路面状況 ふたの鯖 斜壁 腐食 直壁 既食 路面状況 路面状況 ふたの鯖	皮差、擦り付けが悪い     ひび割れ有り     少量発錆     表面の荒れ     表面の荒れ     及差、擦り付けが悪い     ひび割れ有り	完了日	段差13.5mm
	- - - - - - - - - -	123		C C C B C C	路面状況 ふたの錆 斜壁 腐食 直壁 戚状況 路面状況 なたの錆	ひび割れ有り 少量発錆 表面の荒れ 表面の荒れ 吸差、振り付けが悪い ひび割れ有り		
	- - - - - - - - -	123		C C C B C C	ふたの錯 斜壁 腐食 直壁 腐食 路面状況 路面状況 ふたの錆	少量発錆 表面の荒れ 表面の荒れ <sub>段差、擦り付けが悪い</sub> ひび割れ有り		段差16.8mm
	- - - - - - - -	123		C C B C C	斜壁 腐食 直壁 腐食 路面状況 路面状況 ふたの錆	表面の荒れ 表面の荒れ <sub>段差、擦り付けが悪い</sub> ひび割れ有り		段差16.8mm
	- - - - - -		117	C B C C	直壁 腐食 路面状況 路面状況 ふたの錆	表面の荒れ <sup>段差、擦り付けが悪い</sup> ひび割れ有り		段差16.8mm
	- - - - - -		117	B C C	路面状況 路面状況 ふたの錆	段差、擦り付けが悪い ひび割れ有り		段差16.8mm
	- - - - -		117	C C C	路面状況 ふたの錆	ひび割れ有り		段差16.8mm
	- - - -		117	C C	ふたの錆			
	- - - -		117	Č		少量発頻		†
	- - -	124	-			+ T 0 # L		
	- - -	124		6 1		表面の荒れ		
	_ _	124	ļ.	•	直壁腐食	表面の荒れ <sub>段差、擦り付けが悪い</sub>		50. 羊 10.0
<b>-</b>	_	124	l l	B C		ひび割れ有り		段差18.8mm
		124	118	C		少量発錆		
-		124	110	C	斜壁 腐食	表面の荒れ		
	_			C	直壁 腐食	表面の荒れ		
	_			B	路面状況	段差、擦り付けが悪い		段差27.4mm
	_			C	路面状況	ひび割れ有り		秋江27.111111
	_	125	119	Č	ふたの錆	少量発錆		
	_			Č	斜壁 腐食	表面の荒れ		
0004/0/10	_			С	直壁 腐食	表面の荒れ		
2024/3/18	-			В	路面状況	段差、擦り付けが悪い		段差14.3mm
	_			С	路面状況	ひび割れ有り		
L	_	126	120	С	ふたの錆	少量発錆		
<u> </u>	-			С	斜壁 腐食	表面の荒れ		
_	-			С	直壁 腐食	表面の荒れ		
_	_			В	路面状況	段差、擦り付けが悪い		段差16.0mm
_	_	107		C	路面状況	ひび割れ有り		
<u> </u>	-	127	121	C	ふたの錆	少量発錆		
_				C	斜壁 腐食	表面の荒れ		
<u> </u>	_			C	直壁腐食	表面の荒れ		ED. ** 4.0.0
<u> </u>				B C	路面状況 路面状況	段差、擦り付けが悪い ひび割れ有り		段差13.6mm
-		128	122	C	<u> </u>	少量発錆		
<u> </u>	_	120	122	C	斜壁 腐食	表面の荒れ		
<b>—</b>	_			C	直壁 腐食	表面の荒れ		
<b>—</b>	_		<del> </del>	B	路面状況	段差、擦り付けが悪い		段差8.1mm
<b></b>	_			C	路面状況	ひび割れ有り		
	_	129	123	Č	ふたの錆	少量発錆		
	_			Č	斜壁 腐食	表面の荒れ		
	-			С	直壁 腐食	表面の荒れ		
備考	A : 不 B : 流	具合を生じてし 具合の可能性が 下能力やマンを	があり、流下能 ホール機能に対	わやマンホー する影響があ	高く、早急に実施を要求 ル機能に対する影響が大 り、今後2〜3年以内に! 可能性が低く、5年程度	きく1年以内を目処に§ 実施を要求するもの		るもの

# 3) 修繕・改築計画

過年度に実施された汚水管渠劣化調査結果やストックマネジメント計画における、修繕・改築を推 奨する施設は、管渠4箇所、人孔3箇所、人孔蓋2箇所が対象である。

表 5.5 令和5年度修繕推奨項目リスト

委託業務の名称		令和5年度 須崎市公共下水道管渠運営業務 修繕推奨項目 2024年4月23日改定 1/1									
提案月	異状 程度		異状箇所	状 態	完了日	備考					
2017/12	Α	管渠	5-0-1a S10∼S9 VU300 56.0m	浸入水a 噴出している		止水:部分更生orスナップロック工法					
2017/12	Α	管渠	5-0-10 S30∼S29 FRPM200 40.5m	浸入水a 噴出している		取付管止水:取付管接合部更生工法					
2017/12	Α	管渠	5-6-1a S125∼S124 VU200 18.0m	浸入水a 噴出している		取付管止水:部分布設替え工法					
2017/12	Α	管渠	5-10-1 S175∼S174 VU200 26.0m	破損a 軸方向クラック		部分布設替え工法					
2017/12	Α	人孔	S188 1号マンホール	浸入水a 噴出している		管口部止水:接着補強型止水工法					
2017/12	Α	人孔	S371 1号マンホール	浸入水a 噴出している		管口部止水:接着補強型止水工法					
2017/12	Α	人孔蓋	S148-5 小口径φ200直接蓋	開閉不可		改築:蓋取替					
2017/12	Α	人孔蓋	S148-10 小口径 φ 200直接蓋	開閉不可		改築:蓋取替					
	異状の程	異状の程度の判定基準									
	S	S : 不具合を生じている、または生じる可能性が高く、早急に実施を要求するもの									
備考	Α	A : 不具合の可能性があり、流下能力やマンホール機能に対する影響が大きく1年以内を目処に実施を要求するもの									
	В	: 流下能	カやマンホール機能に対する影響があり	り、今後2~3年以内に実施を	要求するもの						
	С	: 直ちに	流下能力やマンホール機能に影響するす	可能性が低く、5年程度内に実	施を要求する	もの					

表 5.6 過年度の修繕履歴一覧 (汚水管渠)

年度	修繕完了月	対象箇所	推奨内容
令和3年度	2021/10	S357 1号マンホール	管口部止水:接着補強型止水工法

# 5.2 雨水管渠

雨水管渠の維持管理については、当面は主に、市が重要な管渠として指定している重点路線の 巡視・点検調査を優先的に行う。(図 5.4位置図の赤色路線)

また、その他管渠(暗渠のみ、図 5.4位置図の青色路線)についても、巡視・点検を行う。

• •				
排水区の名称	幹線、ポンプ施設の名称			
多ノ郷排水区	西崎第2幹線			
罗/ 频排水区	終末処理場内ポンプ場の流入渠			
大間排水区	大間ポンプ場の流入渠			
山下排水区	山下幹線			
朝ヶ谷排水区	朝ヶ谷幹線			
須崎排水区	須崎ポンプ場の流入渠、放流渠			
須崎西部排水区	須崎西部ポンプ場の流入渠			
浜町排水区	浜町ポンプ場の流入渠			

表 5.7 点検・調査の重点路線

マンホール点検の判定基準(下水道維持管理指針(実務編)2014年版)を表 5.8 に示す。

		4	さ 5.8 マンホール点検。	又い前往にわける刊足	<b>左</b> 毕
	部位	異常項目		判定基準	
	마꼬	共市切口	Aランク	Bランク	Cランク
	路面	路面状況	舗装版にクラックや欠けがあり、通 行に支障を来たす	段差が生じている、擦付けが悪く 水がたまる	蓋上部に水がたまる、道路との擦付けが悪い
蓋		蓋違い,ガタツキ	開閉できない	ガタツキがある	_
及び		蓋の破損・劣化	蓋・受け枠にクラックや欠けがある		_
路面	蓋 受枠	蓋の摩耗	表面がつるつるして通行に支障を きたす(車歩道部の蓋溝高さ2mm 以下)	摩耗が大(車道部の蓋溝高さ:2~ 3mm以下)	摩耗が小(車道部の蓋溝高さ:2~ 3mm以上)
		蓋裏の錆	_	多量発錆	少量発錆
	調整部	調整部状況	調整モルタル及びリングが破損・ 欠落	調整リング及びリングのズレ	調整モルタル及びリングのずれ・ クラック
		腐食	鉄筋露出	骨材露出	表面の荒れ
		破損	欠落•陥没	全体に亀裂	軽微な破損(A・B以外)
	斜壁	クラック	全体がクラック(人孔全周、幅 5mm以上)	部分的にクラック(人孔半周、幅2 ~5mm)	軽微なクラック(幅2mm未満)
		隙間・ズレ	全体が脱却	一部が脱却	わずかの隙間・ズレ
		浸入水	噴き出ている状態	流れている状態	にじんでいる状態
		木根侵入	内径の50%以上	内径の10~50%	内径の10%未満
マン		腐食	鉄筋露出(表面pH:1程度)	骨材露出(表面pH:3未満)	表面の荒れ(表面pH:3以上5以下)
ホ		破損	欠落(陥没)	全体に亀裂	軽微な破損(A•B以外)
ール	管口	クラック	全体がクラック(人孔全周、幅 5mm以上)	部分的にクラック(人孔半周、幅2 ~5mm)	軽微なクラック(幅2mm未満)
	口 部 含	隙間・ズレ	全体が脱却	一部が脱却	わずかの隙間・ズレ
	む	本管突出・抜出し	100mm以上突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす	50mm以上突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす	50mm未満突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす
	$\overline{}$	浸入水	噴き出ている状態	流れている状態	にじんでいる状態
		木根侵入	内径の50%以上	内径の10~50%	内径の10%未満
		たるみ	内径の3/4以上	内径の1/2~3/4	内径の1/2未満
	付帯物	足掛金物	欠落している	鉄筋が細くなっている	錆の発生
	1.1 .ttp. 180	インバート	インバートがない	部分的な破損	_
	その他	臭気	常に発生	使用ピーク中に発生	季節的に発生
流	下状況	油脂・モル外・土 砂等の堆積状況	管径の1/3以上の付着	管径の1/3~1/10の付着	管径の1/10未満の付着

表 5.8 マンホール点検及び調査における判定基準

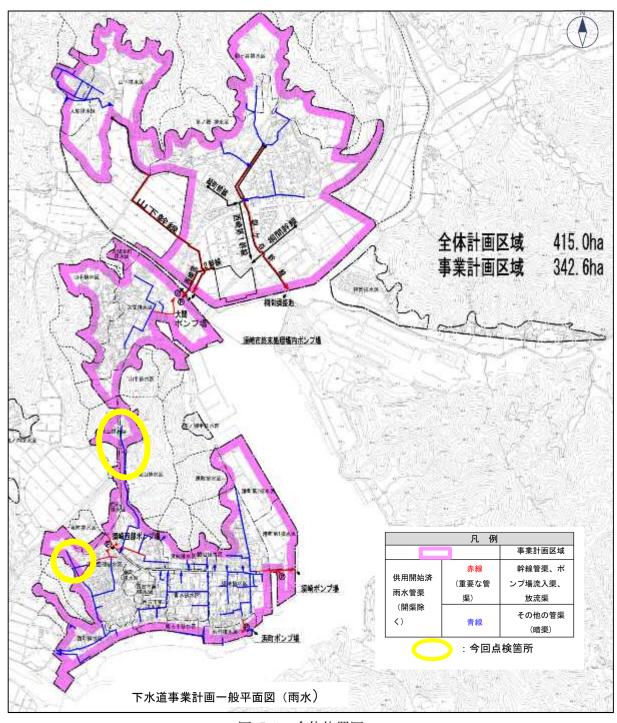



図 5.4 全体位置図

# 1) マンホール内目視確認業務(圧力マンホール以外)

今回の巡視・点検では、**図** 5.5 及び**図** 5.6 に示す路線のマンホールの巡視を実施した。 当月度の実施数量は、 $\mathbf{表}$  5.9 のとおりである。


表 5.9 巡視・点検実施数量

実施日	人孔 レコードID	下流管渠 レコードID	人孔番号	排水区	管種・管径	下流管渠 延長(m)		マンホール蓋 (箇所)
	919	851	7-R20	西糺	BOX 600	25.83	1	1
	918	850	7-R19	西糺	BOX 600	25.27	1	1
	917	849	7-R18	西糺	BOX 1100	45.53	1	1
	916	848	7-R17	西糺	φ1100	38.97	1	1
2024/3/12	915	847	7-R16	西糺	φ1100	44.30	1	1
	807	803	6-R26	須崎西部	φ500	不明	1	1
	805	801	6-R25	須崎西部	φ500	2.45	1	1
	804	800	6-R24	須崎西部	φ800	35.33	1	1
	803	799	6-R23	須崎西部	φ800	49.99	1	1
	•		計			267.67	9	9

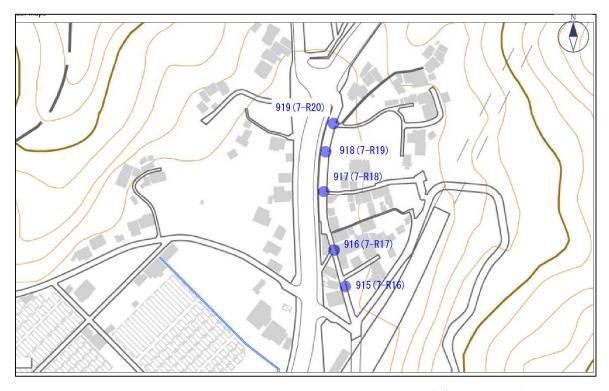

参考: 国土地理院 電子国土 web

図 5.5 対象マンホール位置 (1)

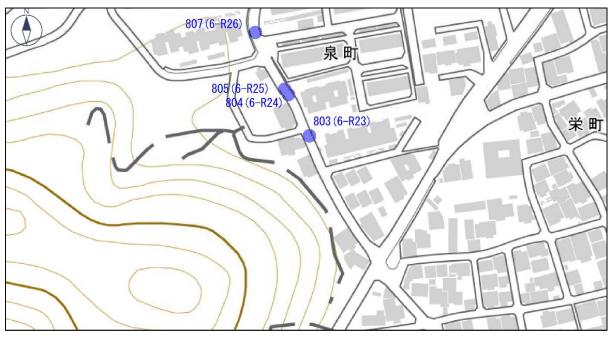

参考:国土地理院 電子国土 web

図 5.6 対象マンホール位置 (2)

## ○巡視結果

以下に、巡視・点検の代表地点の写真を添付し、異状箇所について特記事項を記す。





#### ○巡視結果による考察

今回点検を行った人孔の目視確認において、蓋の発錆、人孔躯体の鉄筋露出やクラックなど経 年劣化を確認したが、緊急対応を要する異状は見られなかった。

上記点検結果を踏まえて、今回点検目視調査した異状項目を下水道維持管理指針(実務編) 2014年版に基づく判定基準を参考にリストアップし、表 5.10に添付する。

表 5.10 人孔異状項目リスト

委託業務の名称		令和5年度	須崎市公:	共下水道管	渠(雨水)維持管理業務	务 人孔異状項目			
巡視•		異状箇所		異状の					
巡祝· 点検日	排水区	マンホール RECID	下流管渠 RECID	異なの程度	項目	状 態	完了日	備	考
				В	ふたの錆	多量発錆			
				С	調整部の状況	ズレ、クラック			
				С	斜壁 破損	軽微なクラック			
	須崎西部	803	799	В	斜壁 クラック	部分的にクラック			
				В	直壁 クラック	部分的にクラック			
				Α	足掛金具	欠落している			
				С	管内 No.3	ズレ、クラック			
	須崎西部	804	800	С	管内	ズレ、クラック			
				В	ふたの錆	多量発錆			
				С	調整部の状況	ズレ、クラック			
	須崎西部	805	801	В	直壁 腐食	骨材露出			
	次啊 口 叩	803	801	В	直壁 破損	全体に亀裂			
				С	直壁 クラック	軽微なクラック			
				С	管内 No.3	ズレ、クラック			
				В	ふたの錆	多量発錆			
				Α	直壁 腐食	鉄筋露出			
	須崎西部	807	803	С	直壁 破損	軽微な破損			
				С	直壁 クラック	軽微なクラック			
				С	管内 No.4	ズレ			
2024/03/12				С	路面状況	ひび割れ有り			
2024/03/12	西糺	915	847	С	ふたの錆	少量発錆			
	四水山	913	047	Α	直壁 腐食	鉄筋露出			
				С	直壁 浸入水	にじんでいる			
				С	路面状況	ひび割れ有り			
				С	ふたの錆	少量発錆			
	西糺	916	848	В	斜壁 腐食	骨材露出			
	四水山	910	040	С	斜壁 クラック	軽微なクラック			
				В	直壁 腐食	骨材露出			
				С	直壁 浸入水	にじんでいる			
				С	路面状況	ひび割れ有り			
	西糺	917	849	С	ふたの錆	少量発錆			
	四市	917	049	С	斜壁 腐食	表面の荒れ			
				С	直壁 腐食	表面の荒れ			
				С	路面状況	ひび割れ有り			
			[	С	ふたの錆	少量発錆			
	西糺	918	850	С	調整部の状況	ズレ、クラック			
	벌사	910	830	В	直壁 腐食	骨材露出			
				C	直壁 破損	軽微な破損			
				C	直壁 クラック	軽微なクラック			
	西糺	919	851	C	調整部の状況	ズレ、クラック			
	異状の程度	の判定基準	<u> </u>						

**異状の程度の刊定参**年 S: 不具合を生じている、または生じる可能性が高く、早急に実施を要求するもの A: 不具合の可能性があり、流下能力やマンホール機能に対する影響が大きく 1 年以内を目処に実施を要求するもの B: 流下能力やマンホール機能に対する影響があり、今後 2 ~ 3 年以内に実施を要求するもの C: 直ちに流下能力やマンホール機能に影響する可能性が低く、5 年程度内に実施を要求するもの

### 2) 修繕・改築計画

令和2年度に実施されたストックマネジメント計画に係る雨水管渠劣化調査及びCPSによる巡視・点検による管路施設における修繕・改築を推奨する施設は、管渠7箇所、人孔7箇所、人孔蓋12箇所(津波被災リスクの考え方による)が対象である。但し、現状での調査結果が一部のみであるため、全数把握の上、総合的なリスクが高い施設を優先する必要がある。

表 5.11 令和5年度修繕推奨項目リスト

委託業務の名称	4	う和5年	度 須崎市公共下水道管渠(雨水	)維持管理業務 修繕推奨	受項目	2024年4月23日改定 1/1
提案月	異状 程度		異状箇所	状 態	完了日	備考
2021/3	Α	管渠	1121 14-R15∼14-R14 CP450 42.2m	破損a 軸方向クラック		管渠改築:管更生工法
2021/3	Α	管渠	658 18-R10∼18-R9 HP1000 38.4m	浸入水a 噴出している		本管止水:部更生orスナップロック工法
2021/3	Α	管渠	659 18-R11~18-R10 HP1000 41.3m	浸入水a 噴出している		本管止水:接着補強型止水工法
2021/3	Α	管渠	660 18-R12~18-R11 HP1000 41.5m	浸入水a 噴出している		本管止水:接着補強型止水工法
2021/3	Α	管渠	681 18-R27~18-R26 HP1100 49.4m	浸入水a 噴出している		本管止水:スナップロック工法
2021/3	Α	管渠	682 18-R28~18-R27 HP1000 44.0m	浸入水a 噴出している		本管止水:部更生orスナップロック工法
2021/3	Α	管渠	799 6-R23∼6-R22 HP800 49.9m	浸入水a 噴出している		本管止水:部更生工法
2021/3	Α	人孔	6-R3 現場打ち2号マンホール	浸入水a 噴出している		本体止水:接着補強型止水工法
2021/3	Α	人孔	6-R21 現場打ち3号マンホール	破損a 床板欠落		マンホール蓋+上部ブロック取替
2021/3	Α	人孔	6-R85 現場打ち3号マンホール	破損a 床板欠落	2024/3/19	マンホール蓋+上部ブロック取替
2021/3	Α	人孔	6-R88 現場打ち2号マンホール	破損a 床板欠落		マンホール蓋+上部ブロック取替
2021/3	Α	人孔蓋	18-R1 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R3 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R21 φ600 舗装充填型鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R22 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R37 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R38 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R39 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	6-R47 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	25-R8 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	25-R9 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	25-R27 φ600 集水桝蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2023/11	Α	人孔蓋	6-R39 φ600 鉄蓋	多量発錆	2024/3/28	改築:蓋取替
2023/11	S	人孔	6-R45 現場打マンホール900×900	頂板、直壁躯体、取付管クラック		クラック補修、断面修復
2023/11	Α	人孔	18-R50 現場打マンホール1300×3000	頂板鉄筋破損、欠落		断面修復、鉄筋修復
2023/12	Α	人孔	863(6-R79) 現場打マンホール750×1900	鉄筋露出、直壁下部欠落		断面修復、鉄筋修復、クラック補修
	異状の程	星度の判別	<b>主基準</b>			
	S	: 不具合	を生じている、または生じる可能性が高	高く、早急に実施を要求するも	の	
備 考	Α	: 不具合	の可能性があり、流下能力やマンホール	レ機能に対する影響が大きく 1	年以内を目処	に実施を要求するもの

i 考 A : 不具合の可能性があり、流下能力やマンホール機能に対する影響が大きく1年以内を目処に実施を要求するもの

B : 流下能力やマンホール機能に対する影響があり、今後2~3年以内に実施を要求するもの C : 直ちに流下能力やマンホール機能に影響する可能性が低く、5年程度内に実施を要求するもの

表 5.12 過年度の修繕履歴一覧(雨水管渠)

年度	修繕完了月	対象箇所	推奨内容
	2022/8	須崎西部排水区 6-R83人孔	須崎西部ポンプ場流入渠 浸入水
	2022/8	大間本町地内	雨水排水路流入管 破損その1
	2022/8	大間本町地内	雨水排水路流入管 破損その2
令和4年度	2022/10	須崎西部排水区 6-R103人孔	陶管 破損
	2022/10	須崎排水区 18-R61人孔	圧力マンホール蓋 表面摩耗
	2022/10	須崎排水区 18-R2人孔	マンホール蓋 表面摩耗
	2022/11	糺町鳥越線 雨水管渠	BOX2000×1500 破損

### 5.3 終末処理場

### 1) 流入水量の状況

3月の流入水量は図 5.7、図 5.8 のとおりである。平均値が  $378 \mathrm{m}^3/\mathrm{H}$ 、最大値が  $530 \mathrm{m}^3/\mathrm{H}$  日であった。

3月の降水量は図 5.9 に示すように月の後半に降雨量は増加したものの例年と同様であった。また月間流入水量は降雨量に伴い増減しているものの例年と同様となっている。

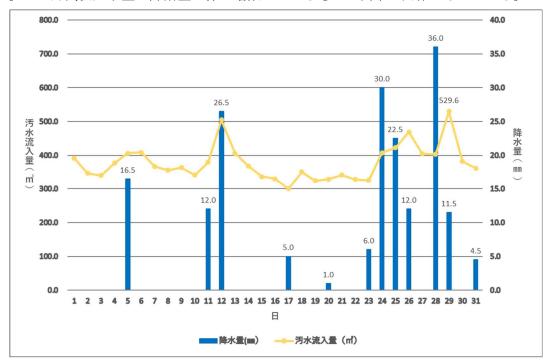


図 5.7 須崎市終末処理場の流入水量(R6年3月)

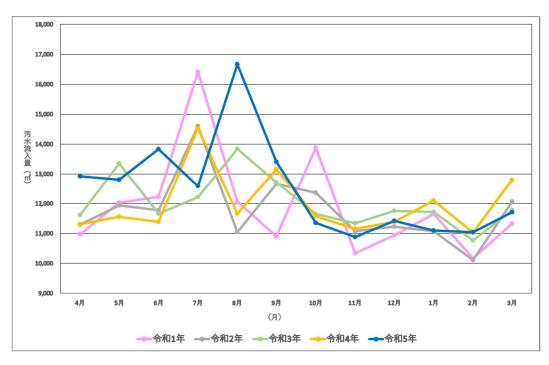


図 5.8 須崎市終末処理場の月別流入水量推移

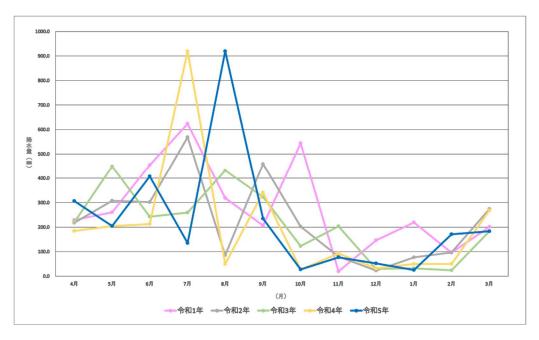


図 5.9 須崎地区月間降水量の推移 (気象庁データ)

# 2) 放流水質の状況

日常水質試験結果は表 5.13 のとおり目標値を満足していた。また、表 5.14 のとおり全項目においても基準値を満足していた。

表 5.13 施設管理のための日常水質試験結果

水質項目	単位	水質試験結果	放流目標値
рН	_	6. 7	5.0以上9.0以下
BOD	m g /L	0. 9	15
SS	m g /L	3. 3	30
大腸菌群数	個/㎝	0	3, 000 以下

表 5.14 施設管理のための日常水質試験結果(令和5年度2回目)

計量項目	単位	計量結果	排水基準値
рН	-	6. 5	5.8以上8.6以下
BOD	mg/L	< 0.5	160 (日間平均120)
COD	mg/L	8. 5	160 (日間平均120)
SS	mg/L	2	200 (日間平均150)
大腸菌群数	個/cm³	0	日間平均3000
全窒素	mg/L	17. 6	120(日間平均60)
全リン	mg/L	2. 94	16 (日間平均8)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	< 0.1	1
有機リン化合物	mg/L	< 0.1	1
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	0.1
六価クロム及びその化合物	mg/L	< 0.05	0.5
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.01	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	< 0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	検出されないこと
РСВ	mg/L	< 0.0005	0.003
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.01	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.01	0.1
ジクロロメタン	mg/L	< 0.02	0.2
四塩化炭素	mg/L	< 0.002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.004	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.04	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.006	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	< 0.002	0.02
チウラム	mg/L	< 0.006	0.06
シマジン	mg/L	< 0.003	0.03
チオベンカルブ	mg/L	< 0.02	0.2
ベンゼン	mg/L	< 0.01	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.01	0.1
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	< 1	鉱油5,植物油30
フェノール類	mg/L	< 0.5	5
銅	mg/L	< 0.01	3
亜鉛	mg/L	0.02	2
溶解性鉄	mg/L	0.04	10
溶解性マンガン	mg/L	0.01	10
クロム含有量	mg/L	< 0. 1	2
ふっ素及びその化合物	mg/L	< 0.1	8
ほう素及びその化合物	mg/L	< 0. 1	10
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物 及び硝酸化合物	mg/L	14.8	100
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.05	0.5

#### 3) 維持管理業務について

3月に行った運転管理の実績表を表 5.15に示す。

表 5.15 終末処理場の運転管理実績表(R6年3月)

			令	·和	•	6	年	•	3	月		運	妘飠	許	里多	€施	表	-														
_	日・曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
:	項目	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日
	機器点検	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
機	運転日報	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
器運	汚泥処理・脱水機運転	•				•			•				•			•				•			•				•			•		
転		_				Ť			_											_			_				_			Ť		
	脱水ケーキ搬出																											•		<u> </u>		
電気	電気点検	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
点	汚水マンホール室フラッシング 非常通報装置点検							•							•							•						•				
	点検/グリスアップ/清掃 ○ 処理棟各機器 □ 補機室各機器						•							•							•							•				
	スクリーンユニット (スカラベ)点検	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		
	汚水スクリーン点検 し渣脱水機点検														•													•				
機	DHSヘッダー管分解清掃				•		•								•				•							•				•		
械	DHSろ床散水、清掃						•						•		•					•						•						
	自動分析計 O DHSろ床処理水 分解洗浄 ロ 生物膜ろ過処理				•			-						•					•		•		•			•						
	O DHSろ床排風ダクト清掃 □ 生物ろ過膜槽アンスラサイト投入													•														•				
	DHSろ床排気ファン除塵スクリーン点検				•							•								•						•						
	固形塩素注入器 点検、補充	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
水	平常試験													•							•							•				
質分	中試験						•																									
	濃縮脱水試験 (月に1回、 中試験と重複しない)															•																
備考	・濃縮脱水試験は、月毎に1度実施する。 ・DHSろ床散水ヘッダー管分解清掃は、:							Elt. I	兑水時	毎回	実施。																					

※1:3月の脱水ケーキ発生量は3,411 kgで、住友大阪セメントへ5,300 kg搬出した。

※2:その他、脱水機点検、処理棟各機器点検等を実施(別途3月作業実施表参照)

#### 4) 機器の点検結果による考察

- ・3月6日のNo.1-2汚水ポンプの引揚げ点検の結果、絶縁抵抗値が $0M\Omega$ 、ウエアリングの 摩耗、ローター軸の損傷、固定子鉄心とローターとの接触跡及びオイルの白濁が確認され た。これらは部品の交換や補修などにより整備は可能と判断される。
- ・3月13日に生物膜ろ過槽移送ポンプの移送管バルブを鋳鉄から内外面ナイロンライニングに変更し交換を実施したことにより流量低下の原因の発生抑制が期待される。
- ・3月21日に脱水機(テーパーコーン及び軸摺動)用の圧力計を交換し、指示値の読み取りが可能となった。
- ・土壌脱臭床の活性炭の量が減少しているため、減少分の補充または一部の入替などの整備 が望まれる。

・No.1、2 のろ過水ポンプグランド部において漏水の発生があり、メーカーによる点検、補 修を推奨する。

上記、点検結果を踏まえ修繕推奨機器リストを添付した。

表 5.16 令和5年度修繕推奨機器リスト (終末処理場)

委託業務の名称	숚	3和5	5年度 須崎市終末処理	場運転維持管理等包括的民間委託業務 修	<b>繕推奨項目</b>	2024年4月23日改定 1/1
提案月	件数	緊急度	対象箇所	推奨内容	完了日	備考
2024/04	1	Α	No. 1-2汚水ポンプ	分解整備		(05-06) 修繕での引揚品
2023/04	2	В	土壌脱臭床	活性炭補充、一部入替		
2021/02	3	В	No. 1 、2 ろ過水ポンプ	本体更新 電動機整備		実施は2台のうち1台
2023/04	4	-	No. 1-1汚水ポンプ	引揚点検・分解整備	2023/05/09	(05-01) No. 1-1汚水ポンプ引揚点検
2023/05	5	-	No. 1-1汚水ポンプ	分解整備	2023/07/27	(05-01) 修繕での引揚品
2023/09	6	-	中央操作室エアコン	修理	2023/11/20	(05-04) 中央操作室空調機絶縁抵抗不良修繕
2023/04	7	-	分析用マッフル炉	更新	2024/01/17	(05-05) 分析用電気マッフル炉購入
2023/12	8	-	No. 1-2汚水ポンプ	引揚点検	2024/03/6	(05-06) No. 1-2汚水ポンプ引揚点検
2024/01	9	-	汚泥脱水機	脱水機油圧ユニット圧力計 (2種) の購入	2024/03/12	(05-08) 脱水機用圧力計購入
備考		度の S : A : B : C :	不具合の可能性があり、 水処理・汚泥処理に対す	たは生じる可能性が高く代替機器等がないため 水処理・汚水処理に対する影響が大きく1年以内 る影響があり、今後2~3年以内に実施を要求で に影響する可能性が低く、5年程度内に実施を引	内を目処に実施で するもの	

表 5.17 過年度の修繕履歴一覧(終末処理場)

年度	修繕完了月	対象箇所	推 奨 内 容
	2020/9	照明配電盤 電力メーター	交換
△和0左曲	2020/11	土壌脱臭ファン	分解整備
令和2年度	2021/2	DHS散水装置アクリル蓋	購入
	2021/3	No. 2床排水ポンプ	更新(工事)
	2021/4	No. 1初沈汚泥引抜ポンプ	部品交換
	2021/7	主ポンプ設備他シーケンサーバッテリー	交換
	2021/8	ポータブルDO計用電極	交換用電極購入
	2021/8	No. 1-2汚水ポンプ	引揚点検、予備ポンプとの入替
   令和3年度	2021/8	主ポンプ設備シーケンサー	点検およびCPU基板入替
下和い千段	2021/9	水処理設備シーケンサー	点検およびCPU基板入替
	2021/10	管理棟消防設備	受信機用バッテリー取替、消火器更新
	2021/10	DHS無停電電源装置	バッテリー、ファン交換
	2021/11	No. 2初沈汚泥引抜ポンプ	分解整備
	2021/11	終末処理場内	除草および立ち木の伐採
	2022/6	電気室配電盤	電力メーター(主変圧器1次・汚泥)交換
	2022/7	精密はかり(分析用)	更新
令和4年度	2022/9	DO計センサー	センサー部品交換
	2022/10	DO計 (本体部)	交換
	2022/10	汚泥供給ポンプ	分解整備

## 5.4 クリーンセンター横浪

- 1) 浸出水処理施設の処理水量の状況
  - 3月の処理水量は図 5.10のとおりである。(日平均値:56m³/日、日最大値:57m³/日)
  - 3月の降雨量は先月よりも多かったため、月間処理水量も先月と比較し多めの値となっている。

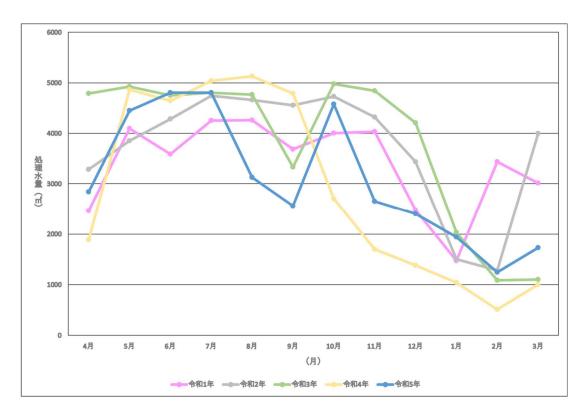


図 5.10 浸出水処理施設の処理水量の推移

#### 2) 浸出水処理施設の放流水質の状況

毎月1回の水質検査結果は表5.18に示すとおりであり、基準値を満足している。

水質項目 単位 水質試験結果 排水基準值 5.8以上8.6以下 рΗ 7. 5 BOD mg/L< 0.5 COD mg/L3.0 20m g/L以下 SS mg/L<1 20m g/L以下 6.6 T-N20m g/L以下 mg/L

表 5.18 浸出水処理施設の放流水質の試験結果

<sup>※</sup>同時に原水のカルシウム、地下水の塩化物イオン濃度も測定しており、問題の無い値となっている。

### 3) リサイクルプラザの維持管理業務について

3月に行った運転管理実績表を添付した。

表 5.19 リサイクルプラザ 運転管理実績表 (R6 年 3 月)

				令	和	6	3	年	(	3	月			運	転	管	理:	実	厄	麦												
	日·曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	項目	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日
	運転日報	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•			•	•	•	•	•		
機	機器始業前点検	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•			•	•	•	•	•		
器運	破砕機運転																		•	•		•	•			•	•	•	•	•		
転	不燃ごみ処理																		•	•		•	•			•	•	•	•	•		
	資源ごみ(瓶・缶・PET)処理	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•			•	•	•	•	•		
埋	敷き均し、転圧																			•		•	•									
立	覆土受入																			•		•	•					•				
水質	水質分析採水														•																	
そ	場内外清掃	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•		•	•			•	•	•	•	•		
での他	場内外除草																															
10	未取集ごみ回収																			•										•		

# 4) リサイクルプラザの点検結果による考察

- ・3月14日~15日 破砕機受入れコンベアの一部エプロン及びチェーン交換(日立造船)
- ・3月27日 破砕機受入れコンベアのインバータ交換(日立造船)

これまでの点検結果を踏まえた修繕推奨機器リスト等を添付した。

表 5.20 令和5年度修繕推奨機器リスト(リサイクルプラザ)

委託業務の名称	令和	15:		ノセンター横浪運転維持管理等包括的民	間委託業務	2024年4月23日改定 1/1
提案月	件数	収合庁		イクルプラザ 修繕推奨項目 推 奨 内 容	完了日	備 考
2022/01	1		不燃ごみ供給コンベヤ	チェーン、エプロン更新	<u> </u>	
2022/01	2		低圧配電設備 (低圧動力盤)	インバーター更新		不燃物供給コンベヤのインバーターが旧式
2022/01	3		スチール缶圧縮機動力操作盤	PLC更新		PLCが旧型
2022/01	4		アルミ缶圧縮機動力操作盤	2.1//		PLCが旧型
2021/03	5	s	給水ポンプユニット	更新		老朽化 ユニット基板交換2024/02/09
2020/12	6	Α	資源受入れC/V減速機	更新		油漏れ、異音
2020/12	7	Α	手選別受入れC/V減速機	更新		油漏れ、異音
2022/01	8	Α	選別スクリーン	スクリーン清掃、入出口、パッチ当補修		老朽化(腐食、穴あき等)
2022/01	9	Α	スチール缶圧縮機	シリンダーオーバーホール等		シリンダ油じみ、塗装剥離等
2022/01	10	Α	アルミ缶圧縮機	シリンダーオーバーホール等		シュート腐食、穴あき、油じみ等
2022/01	11	Α	PETボトル減容機	油圧装置、押込装置、駆動部更新		老朽化 (ケーシング、ベアリング腐食等)
2022/01	12	Α	地下床排ポンプ吐出管	配管サポート追加		吐出管サポート不足
2022/01	13	Α	不燃ごみ用磁選機	ベルト更新		ベルト偏芯、ローラー軸等発錆
2022/01	14	Α	不燃ごみ用アルミ選別機	Vベルト、プーリー更新		Vベルト端部破損、プーリー摩耗等
2022/01	15	Α	カン類用磁選機	ベルト更新		ベルト偏芯、表面クラック等
2022/01	16	Α	手選別コンベヤ	ベルト、アルミシュート更新等		ベルト偏芯、減速機駆動音異常等
2022/01	17	Α	不燃物貯留バンカ	シュート、集塵ダクト更新等		腐食、穴あき、シリンダー支持部老朽化等
2022/01	18	Α	地下資源ゴミ供給コンベヤピット	ダクト吸込口更新		吸込ダクト入口腐食
2022/01	19	Α	2F選別室バグフィルター	ダクトエルボ更新		吐出ダクトエルボ発錆
2022/01	20	Α	処理水・汚泥系	配管サポート追加		床排水ポンプ配管サポート不足
2022/01	21	В	その他プラスチック減容機	軸受け更新		回転軸からの異音
2022/01	22	В	不燃ゴミ受入ホッパ	腐食部補修、塗装		ホッパ側面下端腐食、穴あき等
2022/01	23	В	資源ゴミ供給コンベヤ	底面補修、シュート部更新		腐食、穴あき等
2022/01	24	В	資源ごみ受入ホッパ	腐食部補修、塗装		内面ゴムライニング破損等
2022/01	25	В	破砕機	歩廊チェッカープレート、 <del>溶接ナット取替</del>		歩廊発錆、歪み等 ナット取替2022/11/29
2022/01	26	В	No. 2破砕物コンベヤ	底面パネル更新、点検口パッキン設置		腐食、穴あき等
2022/01	27	В	バグフィルタ	外面塗装補修		天板腐食等
2022/01	28		No. 1・2プラント揚水ポンプ	ユニット更新		接続短管腐食、ケーシング発錆等
備  考		S : A : B :	不具合の可能性があり、 水処理・汚泥処理に対す	たは生じる可能性が高く代替機器等がないため早水処理・汚水処理に対する影響が大きく1年以内 る影響があり、今後2~3年以内に実施を要求す に影響する可能性が低く、5年程度内に実施を要	を目処に実施するもの	

表 5.21 過年度の修繕履歴一覧 (リサイクルプラザ)

年度	修繕完了月	対象箇所	推奨内容
	2022/10	空気圧縮機(コンプレッサー)	動作不良による更新
   令和4年度	2022/10	エアドライヤー	"
□ 7 1414年度	2022/11	1F東側建物シャッター	更新(防犯、防風上)
	2023/3	選別機	脱落部スラストローラー更新

#### 5) 浸出水処理施設の維持管理業務について

3月に行った運転管理の実績表を添付した。

表 5.22 浸出水処理施設 運転管理実績表 (R6 年 3 月)

				令	和	6	6	年	3	3	月			運	転	管	理	実	拖着	麦												
	日·曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	項目	金	±	В	月	火	水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	В
	運転日誌	•			•		•		•			•		•		•			•		•		•			•		•		•		
	機器点検日誌				•							•							•							•						
	第一モニタリング井戸ポンプ 自 動運転 開始				•							•							•							•						
機	第一モニタリング井戸ポンプ 自動運転 停止	•							•							•							•							•		
器運	第一凝集沈殿槽汚泥引抜ポン プ 手動運転(5分)				•							•							•							•						
転	機器切替																									•						
	非常放流各弁開閉(遮断弁 ・仕切弁・調整槽上部	•																														
	固形塩素注入器 点検、補充	•			•				•			•				•			•				•			•				•		
	凝集助剤溶解装置 ストレーナ分解清掃											•									•											
	水質分析週報	•																														
水質	水質分析月報															•																
分析	pH計点検								•														•									
	第一混和槽他pH計洗浄	•			•		•					•		•		•			•		•					•		•		•		
	遮水シート確認	•			•		•		•			•		•		•			•		•		•			•		•		•		
その	汚泥貯留槽水抜き																															
他	場内外清掃	•					•		•			•		•		•			•		•		•			•		•		•		
	場内外草刈																													•		

#### 6) 浸出水処理施設の点検結果による考察

- ・3 月は降雨による調整槽の水位変動があまり見られず、月間を通して 55m3/日の安定した処理を行うことができた。
- ・No.2 凝集助剤注入ポンプで流量低下(適正流量 140ml/分→10ml/分)が発生したため、ポンプの分解清掃及びバルブセットの交換を行った。
- ・給排水設備プラント用給水ユニット受水槽は、以前の水漏れ箇所は FRP 補修により止まっているが、槽全体において劣化が進行しているため早急な更新が望まれる。
- ・No.1 第三調整槽水中撹拌機は、令和2年11月に故障し運転停止状態となっており、早期の 復旧が望まれる。
- No.1 第一凝集沈殿槽汚泥引抜ポンプの異音が確認されており、ローター、ステーター他必要 部品の交換を含む早期の分解整備の実施が望まれる。
- ・原水ポンプは現在、No.1 が故障し取り外された状態となっており、10 月に発生した故障はポンプ1台のみの連続運転が原因と考えられるため、本来の2台交互運転の運用が推奨される。なお更新の際には老朽化している着脱装置の同時更新も望まれる。

- ・第一工程における撹拌機、掻寄機の減速機が機械寿命を経過していると考えられる。これら の機器が故障すると水処理ができなくなるため計画的更新が望まれる。
- ・場内 6 か所の現場 p H計 (表示部・変換器) の老朽化が顕著であり、これまで一部の部品を除き更新履歴は無いが、適正な水処理を行う上で重要な機器のため順次更新していくことを推奨する。
- No.1~3 の曝気ブロワの整備履歴はあるが、ハウジングやローター等の摩耗が進行していると推測され、更新時期となっていると判断される。順次更新していくことを推奨する。
- ・No.1 凝集剤注入ポンプは機器全体の老朽化が確認されている。これまで消耗部品の交換のみで機器更新はされていない。現状、No.2 のポンプは正常に作動しているが、突発的な故障に対する切替運転が可能となるよう故障に至る前の更新を推奨する。
- ・原水計量槽の劣化進行及び前後配管のスケール付着が確認されている。水の流れが妨げられることによる計量槽内の水位上昇が確認されており、水処理量の調整に係る重要設備であることから早期更新が望まれる。
- ・No.2 凝集助剤注入ポンプは運転頻度が高く、これまでの運転状況から各部の摩耗、劣化が懸念される。故障発生等により運転停止となった場合、水処理に影響を及ぼす可能性があるため更新を推奨する。
- ・No.1 移送ポンプは前回更新より8年以上が経過している。水処理に係る重要な機器であることから故障に至る前の更新が推奨される。
- ・No.1、2返送ポンプの仕切弁が損傷しスムーズに作動出来なくなっているため、交換を推奨する。

浸出水処理施設の機器の不具合により浸出水処理が停止すると、復旧作業に長時間を要する 場合もあることから不具合機器の早期の更新、整備等の修繕対応を推奨する。

上記、点検結果を踏まえ修繕推奨機器リストを作成した。

表 5.23 令和5年度修繕推奨機器リスト (浸出水処理施設)

委託業務の名称	令	和5	年度 須崎市クリーンセン	ター横浪運転維持管理等包括的民間委託業務	修繕推奨項目	2024年4月23日改定 1/1				
提案月	件数	緊急度	対象箇所	推奨内容	完了日	備考				
2020/11	1	Α	給水ユニット受水槽	更新		更新工事予定				
2022/11	2	Α	No. 1原水ポンプ	更新(設置)						
2022/11	3	Α	原水ポンプ着脱装置	更新		2台分				
2023/08	4	Α	No.1第一凝沈汚泥引抜ポンプ	分解整備						
2022/02	5	В	No. 1 第三調整槽水中撹拌機	更新						
2023/11	6	В	第一各槽撹拌機減速機	更新		混和槽・凝集槽・中和槽				
2023/11	7	В	第一凝沈搔寄機減速機	更新						
2022/10	8	В	現場pH計	更新		表示部・変換器 計6箇所				
2023/11	9	В	No. 1~3曝気ブロワ	更新						
2023/09	10	В	No. 1凝集剤注入ポンプ	更新						
2023/06	11	В	原水計量槽、配管	更新						
2020/05	12	В	No. 2 凝集助剤注入ポンプ	更新						
2023/11	13	В	No. 1移送ポンプ	更新						
2020/05	14	В	No. 1 ・ 2 返送ポンプ仕切弁	交換						
2020/06	15	-	遮水シート漏水検知システム	機能診断(機器作動状況点検)	2023/04/18	更新工事完了(トサトーヨー)				
2023/04	16	-	床排水ポンプ	更新	2023/07/20	更新工事完了(須崎建工)				
2023/04	17	-	薬品注入配管	更新	2023/09/28	更新工事完了(四国ポンプセンター)				
2023/04	18	-	No. 2第一調整槽水中撹拌機	更新	2023/10/24	更新工事完了(愛機工業)				
2020/05	19	-	日報作成装置	不良箇所修理(システム更新)	2024/02/27	更新(改修)工事完了(富士電機)				
2021/11	20	-	無停電電源装置	更新	2024/02/27	日報作成装置更新工事と同時実施				
備考										

表 5.24 過年度の修繕履歴一覧(浸出水処理施設)

年度	修繕完了月	対象箇所	推奨内容
	2022/5	砂ろ過塔流出弁	動作不良による交換
	2022/5	モニタリング井戸ポンプ砂取器	<i>II</i>
	2022/10	No.2原水ポンプ	動作不良による更新
	2023/5	再利用水配管脱落部	脱落部補修
┃ ┃ 令和4年度	2023/3	コンプレッサー	分解整備
□ 7 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	2023/3	除湿器	動作不良による更新
	2023/3	No.1第二調整槽水中撹拌機	<i>II</i>
	2023/3	砂ろ過塔電磁弁/弁体	動作不良による交換
	2023/3	活性炭塔電磁弁/弁体	<i>II</i>
	2023/3	水槽内フリクトスイッチ	<i>II</i>

### 5.5 漁業集落排水処理施設

#### 1) 今月の保守点検について

5地区の対象施設の内、戸島地区を除く4地区は3月9日、23日に保守点検を行い、戸島地区については3月9日に保守点検を行った。毎月の保守点検内容は要求水準書に定められている項目を実施し、後段に添付のチェックリストにより確認を行った。

#### ■要求水準書の浄化槽の点検項目(毎月)

- ・ 浄化槽の維持管理(水質管理、機械管理、配管管理)
- ・浄化槽への薬剤投入
- ・中継ポンプ場の維持管理
- ・機器消耗品、油脂の管理

主要な点検結果は以下の通りである。

7月の少雨の影響で過曝気状態となり、低い値であった蜂 $_{\tau}$ 尻処理施設の放流水の $_{\rm P}$  Hは 10月、11月、12月と雨量が少なかったが、8月から継続して正常値で推移しており、3月 も正常値であった。

表 5.25 点検結果表

項目	点検日	池ノ浦	白浜	蜂ヶ尻	中ノ島	戸島	備考(適正値等)	
放流水	3月9日	30	30	30	30	30	20cm以上	
透視度(cm)	3月23日	30	30	30	30	ı	ZUCM以上	
ばっ気槽	3月9日	0	0	0	0	0	1.0mg/L以上	
溶存酸素(DO)	3月23日	0	0	0	0	ı		
放流水 pH	3月9日	6.2	6.9	6.7	6.7	6.2	5.8 <b>~</b> 8.3	
лхжих рп	3月23日	6.5	6.7	6.7	6.5	ı	5.6~6.3	
消毒薬投入量	3月9日	有	有	有	有	0.5		
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	3月23日	0.5	0.5	0.5	0.5	1		

表 5.26 電流値の測定結果

機器名	点検日	池ノ浦	白浜	蜂ヶ尻	中ノ島	戸島
原水ポンプ定格電流値		4. 0	2. 1	2. 3	2. 6	2. 3
原水ポンプ No. 1	3月9日	2. 3	1.8	1.6	2. 2	1.8
原外小フノ NO. I	3月23日	2. 3	1. 8	1.6	2. 2	-
原水ポンプ No. 2	3月9日	2. 3	1.8	1.6	2. 2	1.8
原水パンフ NO. Z	3月23日	2. 3	1.8	1.6	2. 2	_
調整ポンプ定格電流値		2. 2	1. 5	1. 2	1. 7	1.3
調整ポンプ No.1	3月9日	1. 5	1. 0	1. 0	1. 0	1.0
調整パンク NO.I	3月23日	1. 5	1. 0	1.0	1. 0	_
   調整ポンプ No. 2	3月9日	1. 5	1. 0	1.0	1. 0	1.0
<b>調整</b>	3月23日	1. 5	1. 0	1.0	1. 0	_
放流ポンプ定格電流値		6. 4	1. 6	1.6	1. 7	1.6
放流ポンプ No.1	3月9日	5. 0	1. 2	1. 2	1. 0	1. 2
IX がルハンフ NO. 1	3月23日	5. 0	1. 2	1. 2	1. 0	-
   放流ポンプ No. 2	3月9日	6. 0	1. 2	1. 2	1. 0	1. 2
双流ハンフ NO. Z	3月23日	6. 0	1. 2	1. 2	1. 0	_
中継ポンプ定格電流値		-	_	5. 8	6.8	6.8
中継ポンプ No.1	3月9日	-	-	5. 5	5. 6	5. 8
中極	3月23日	_	_	5. 5	5. 6	_
中継ポンプ No.2	3月9日	_	_	5. 5	5. 6	6. 0
中心ハンフ NO. 2	3月23日	_	_	5. 5	5. 6	_
ばっ気槽ブロアー定格電流値		8. 4	3. 0	6. 0	6. 0	3. 0
ばっ気槽ブロアー No.1	3月9日	8. 1	1.8	3. 6	3. 4	1.8
	3月23日	8. 1	1.8	3. 6	3. 4	_
ばっ気槽ブロアー No.2	3月9日	8. 1	1.8	3. 6	3. 4	1.8
はつ気情フロテー NO. 2	3月23日	8. 1	1.8	3. 6	3. 4	_
調整ブロアー定格電流値		6. 0	1. 6	1.8	1.8	1.6
調整ブロアー	3月9日	3. 2	-	1. 2	2. 0	_
神童 ノロノ ―	3月23日	3. 2	_	1. 2	2. 0	_

#### 2) 機器の点検結果による考察

処理施設における点検及び故障による修繕推奨機器リストを以下に添付した。

戸島地区の中継ポンプ槽No.1 中継ポンプの過負荷状態の原因については、サーマルスイッチの不具合と判断し交換見積依頼中である。

中の島地区の調整ポンプ槽No.2 ポンプの絶縁抵抗値が低下しており、今後、運転停止の可能性があるため早目の交換を推奨する。

戸島地区を除く各処理施設のマンホール蓋及び受枠の状況を確認したところ劣化が著しく 早期の交換を推奨する。(市へ報告済)

表 5.27 令和5年度修繕推奨機器リスト(漁業集落排水処理施設)

委託業務の名称			令和5年度 須崎市	漁業集落排水処理施設包括的民間委託: 修繕推奨項目	業務	2024年4月23日改定 1/1			
提案月	件数	緊急度	対象箇所	推 奨 内 容	備考				
2021/1	1	В	蜂ヶ尻地区処理施設	パトライト		回転不良(点灯正常)			
2022/7	2	В	戸島地区処理施設	放流槽フロートスイッチ交換		動作不良(老朽化)			
2022/7	3	S	池ノ浦処理施設	操作電源ブレーカーの自動通報装置	2023/4/18	機能追加			
2022/12	4	В	各処理施設現場盤	処理場制御盤内豆電球交換		動作不良(老朽化)			
2023/3	5	Α	中ノ島地区処理施設	操作室ドア交換	2023/7/4	ドア蝶番不具合(開閉困難)			
2023/5	6	s	白浜地区処理施設	原水槽ポンプ交換	2023/6/20	動作不良(老朽化)			
2023/6	7	s	蜂ヶ尻地区処理施設	流量調整槽フロートスイッチ交換	2023/6/20	動作不良(老朽化)			
2023/6	8	Α	白浜地区処理施設	原水槽フロートスイッチ交換	2023/7/22	動作不良(老朽化)			
2023/9	9	S	池ノ浦処理施設	ブロワーマグネットスイッチ交換	2024/1/29	動作不良(老朽化)			
2023/9	10	S	中ノ島地区処理施設	公衆トイレ電灯用タイマーウォッチ	2023/10/23	動作不良(老朽化)			
2024/4	11	S	中ノ島地区処理施設	処理施設上部維持管理用マンホール蓋		落下の恐れ (老朽化)			
2024/4	12	S	蜂ヶ尻地区処理施設	処理施設上部維持管理用マンホール蓋		落下の恐れ (老朽化)			
2024/4	13	s	白浜地区処理施設	処理施設上部維持管理用マンホール蓋		落下の恐れ (老朽化)			
2024/4	14	s	戸島地区処理施設	処理施設上部維持管理用マンホール蓋		落下の恐れ (老朽化)			
備考		S: A: B:	不具合の可能性があり、 水処理・汚泥処理に対す	たは生じる可能性が高く代替機器等がないため早 水処理・汚水処理に対する影響が大きく1年以内 る影響があり、今後2~3年以内に実施を要求す に影響する可能性が低く、5年程度内に実施を要	Rを目処に実施を るもの	:			

表 5.28 過年度の修繕履歴一覧(漁業集落排水処理施設)

年度	修繕完了月	対象箇所	推 奨 内 容						
△和2左曲	2020/4	白浜地区処理施設	放流ポンプ、フロートスイッチ交換						
令和2年度	2021/1	蜂ヶ尻地区処理施設	フロートスイッチ交換						
	2021/5	戸島地区中継ポンプ場	フロートスイッチ交換						
	2021/10	池ノ浦処理施設	電線ケーブル配管更新						
△和2左在	2021/11	白浜処理施設	No. 1ブロワー交換						
令和3年度	2021/12	中ノ島地区中継ポンプ場	フロートスイッチ交換						
	2021/12	池ノ浦処理施設	ブロワーオーバーホール、原水槽フロートスイッチ交換						
	2022/1	中ノ島地区処理施設	配管修繕						
	2022/5	戸島地区処理施設	ブロワータイマースイッチ交換						
△和/左曲	2022/7	蜂ヶ尻地区処理施設	マンホールポンプフロートスイッチ交換						
令和4年度	2022/9	中ノ島地区処理施設	処理施設横洗い場水栓交換						
	2023/3	戸島地区中継ポンプ場	ポンプ本体						

# 5.6 雨水ポンプ場

# 1) 今月の保守点検について

表 5.29 に示すとおり、各施設の維持管理を行った。

毎月の保守点検内容は、要求水準書(または業務特記仕様書)に準じて行い、別途添付するチェックリストにより確認を行った。

表 5.29 点検実施日(3月)

機場名	月点検	週点検	週点検	補機点検
大間ポンプ場	2 1 日	5日	_	-
公共ポンプ場	26日	8日	_	_
須崎ポンプ場	5日	22日	_	-
西部ポンプ場	8日	26日	_	-
浜町ポンプ場	4日			

表 5.30 各ポンプ場燃料貯蔵状況 (3月)

貯蔵量	貯蔵	容量		2月				3月(今月)		燃料増減(L)
	屋内タンク	屋外タンク	屋内タンク	屋外タンク		給油量	屋内タンク			運転時間(h)
機場名	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	計測日
										0
大間ポンプ場	800	10,000	580	8,400	8,980	900	580	9,300	9,880	0.0
										3月26日
										0
公共ポンプ場	1,000 × 2	20,000	1640	5,300	6,940	1,600	1640	6,900	8,540	0.2
										3月26日
										0
須崎ポンプ場	800	10,000	630	8,000	8,630	730	660	8,700	9,360	3.9
										3月26日
										0
西部ポンプ場	900	5,000	570	2,900	3,470	2,050	820	4,700	5,520	2.5
										3月26日
										0.0
浜町ポンプ場 (自家発電機)	390		375			0	375			0.0
					1					3月5日
					合計	5,280				

<sup>\*</sup> 燃料増減は、各ポンプ場最終点検時の屋外燃料タンク増減量の数値です。 黒一増 赤一減

# 2) 修繕推奨項目表

3月の点検結果から作成した修繕推奨機器リストを表 5.31 に、過年度の修繕履歴を表 5.32 に示す。

表 5.31 令和5年度修繕推奨機器リスト(各雨水ポンプ場)

委託業務の名称 提案月				□和∪十尺	崎市雨水ポンプ場点検業務		I
提案月					修繕推奨項目		2024年4月23日改定 1/
	件数	緊急度	ポンプ場名	対象箇所	推 奨 内 容	完了日	備考
2020/4	1	В		原動機	燃料噴射ポンプの調整		No. 3排気温度のバランス不良
2023/4	2	С		吐出弁	グリス交換		No. 2開時、異音
2020/4	3	В	大間ポンプ場	放流ゲート	放流ゲートプルボックスの修繕		腐食、破損
2020/4	4	В	人间小ノフ物	冷却水ポンプ	ポンプ更新		絶縁抵抗測定値 No.1 100MΩ No.2 1MΩ No.3 100MΩ
2020/6	5	В		床排水ポンプ	ポンプ更新		絶縁が低下 No.1 100MΩ No.2 100MΩ
2024/3	6	Α		原動機	交換		No. 2エンジン起動用電磁弁エアー漏れ
2020/4	7	В		ι <u>σ</u> ₅ ₩	燃料噴射ポンプの調整		No. 3排気温度のバランス不良
2020/4	8	В		原動機	分解整備		No. 2・3温調弁固着
2020/4	9	В		吐出弁	新規水位計の設置		吐出井水位計故障
2020/4	10	В		放流ゲート	修理		No. 1・2放流ゲート故障
2023/4	11	Α	公共ポンプ場		修理		No. 1電動ポンプ軸受部、水漏れ・錆多し
2020/4	12	В		ポンプ	修理		No. 2電動ポンプ軸受部、錆多し
2020/4	13	В		空気槽	修理		No. 3空気槽ドレン抜き弁固着
2020/4	14	С		冷却水ポンプ	ポンプ更新		絶縁抵抗測定値 No.3 7MΩ No.4 5MΩ 予備 5MΩ
2020/4	15	Α		高架揚水ポンプ	ポンプ更新	2024/3	絶縁が低下 No.1 10MΩ No.2 5MΩ
2023/10	16	Α		移動式除塵機	操作盤修繕		プログラムコントローラー故障
2023/11	17	Α		ポンプ井	水位計修繕		No. 2ポンプ井水位計故障
2020/4	18	В		外部設備	塗装(取替)の必要		除塵機チェーン発錆
2020/4	19	В		放流ゲート	修繕		故障 動作不良
2020/4	20	С		吐出弁	グリス交換		No. 2運転時、異音
2023/4	21	s	須崎ポンプ場		既設撤去、更新		No.1チェーン破断一部脱落しており運転不能
2023/4	22	s		沈砂掻揚機	更新		No. 2チェーン連結ピン1本切断しており運転不
2024/3	23	A		No. 1除塵機	修繕		レーキ脱落
2020/4	24	С		吐出弁	グリス交換		No. 4運転時、異音あり
2020/4	25	В			分解整備		No.1・3温調弁固着あり
2020/4	26	В		原動機	交換		No. 2給気圧計故障
2020/4	27	В			交換		No. 3温度計故障あり
2020/4	28	В		減速機	交換		No. 2減速機油温計故障あり
2020/4	29	В		電気関係	交換		電気室 1 号制水扉開度指示計故障あり
2020/4	30	В		流入ゲート	整備		No. 2流入ゲート開動作時に過トルク検知あり
2020/4	31	В	西部ポンプ場	沈砂掻揚機	整備		2号水中軸上下用故障ランプ点灯、砂堆積の疑いあり
2020/4	32	С	THE	天井水銀灯	交換		2灯点灯せず
2020/4	33	В		沈砂水平搬出機	交換		現場盤、電流計故障あり
2020/4	34	A		冷却水ポンプ	ポンプ更新	2024/3	絶縁抵抗測定値 No.1 100MΩ No.2 100MΩ No.3 1.5M
2020/4	35	C		床排水ポンプ	ポンプ更新	2024/3	絶縁抵抗測定値 No.1 20MΩ No.2 15MΩ
2020/4	36	s		No. 1沈砂掻揚機	土砂撤去後調査	2024/3	No. 1沈砂掻揚機動作不良
2023/4	37	S		No. 2沈砂掻揚機			No. 2沈砂掻揚機動作不良
	38	S			土砂撤去後調査		No. 2冷却水弁動作不良
2024/3			活用ポンプセ	原動機 吐出配管	交換		NO. 2 / コルス 升 到 作 个 艮  吐 出 配 管 腐 食 に よ り 漏 水
2024/3	39	S	浜町ポンプ場 門 <b>定基準</b>		交換		*エ田郎昌瀬及により淵小

表 5.32 過年度の修繕履歴一覧(雨水ポンプ場)

年度	修繕完了月	ポンプ場名	対象箇所	推奨内容				
令和2年度	2020/5	公共ポンプ場	地下タンク	漏水箇所修繕が必要				
节和2千茂	2021/1	須崎ポンプ	冷却水ポンプ	交換No. 2バルブハンドル				
	2021/11	公共ポンプ場	冷却水ポンプ	点検整備、No. 3逆止弁交換				
	2021/11	公共ポンプ場	No. 4エンジン	分解整備、交換				
令和3年度	2022/2	公共ポンプ場	冷却水ポンプ	点検整備、No. 3逆止弁交換				
	2022/2	公共ポンプ場	No. 3エンジン	交換				
	2022/3	西部ポンプ	No. 2エンジン	始動空気配管修繕				
	2022/5	公共ポンプ場	エンジン、減速機	更新				
	2022/7	大間ポンプ場	消火器	交換				
	2022/7	公共ポンプ場	消火器	交換				
	2022/7	須崎ポンプ場	消火器	交換				
	2022/7	西部ポンプ場	No. 2エンジン	始動空気配管修繕				
令和4年度	2022/7	西部ポンプ場	消火器	交換				
71/1441及	2022/7	浜町ポンプ場	消火器	交換				
	2022/7	浜町ポンプ場	常時排水ポンプ	更新				
	2022/11	須崎ポンプ	原動機	No. 2温調弁分解整備				
	2022/11	須崎ポンプ	原動機	No. 2過給機吸込フィルター交換				
	2023/1	大間ポンプ場	空気圧縮機	分解整備				
	2023/3	大間ポンプ場	自家発	更新				

# 6 その他連絡事項

# ■次回会議日程 (案)

次回すさき家パートナー会議 (4月度)の日程案を示した。