議 事 録

業務件名 須崎市公共下水道施設等運営事業

日 時

令和 6 年 10 月 24 日 (木)

自 13:30 ~ 至 15:00

須崎市上下水道課 4名

須崎市環境未来課 3名

席

(株) クリンパートナーズ須崎(以下 CPS) 6名

打合せ場所

須崎市役所

記録作成者

CPS

資料

・令和6年10月度すさき家パートナー会議資料(CPS)

打合せ事項、対策・合意事項等

令和6年10月度すさき家パートナー会議

- 1.出席者を確認した。
- 2.今月のセルフモニタリングのチェック項番について
- ・セルフモニタリング会議で確認したチェックリスト項番を確認した。
- 3.経営に関する業務
- ・9月度の財務状況を確認した。
- ・法令順守、情報公開に関して、特に問題が無いことを確認した。

4. 汚水管渠

- ・当月は、日降水量 100mm 以上の降雨は発生しなかったため、大雨後の巡視は無かったことを確認した。
- ・8 人孔の巡視・点検を行い、いずれの箇所においても軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかったことを確認した。
- ・修繕推奨項目リストは、前月から変更がないことを確認した。

5.雨水管渠

- ・当月は6人孔の巡視、点検を行ったことを確認した。
- ・いずれの箇所においても軽微な劣化が見られたが、緊急を要する異状は見られなかったことを確認した。
- ・修繕推奨項目リストは、前月から変更がないことを確認した。

(次項へ続く)



打合せ事項、対策・合意事項等

6.終末処理場

・9月の降水量は、中旬に多少の降雨はあったものの9月として過去5年間で最も少なかったことを確認した。

流入水量は、降水量に合わせて増加しているが、こちらも過去5年間で最も少なかったことを確認した。

- ・放流水質は全項目で基準値を満足する結果であったことを確認した。
- ・2~5日にかけて、点検時、No.1とNo.2の生物膜ろ過槽の水位差が生じていたため、逆洗配管エアホースを確認したところ、ホースの劣化によりエア漏れが生じていた。即時にエアホースを交換し、復旧したことを確認した。
- ・19 日、修繕費で水質分析用卓上多本架遠心機を購入したことを確認した。老朽化(29 年経過)により、SS 強熱残留物等の測定ができなくなる可能性があったが、今回の更新でその可能性は払拭された。

7.クリーンセンター横浪

- ・2日、消防設備保守点検を実施したことを確認した。
- ・2日~9日、ペットボトルを外部委託先へ搬出したことを確認した。
- ・5日、破砕機のNo.1 搬送コンベアのエプロン (一部) が欠落したため、午後から運転を停止したことを確認した。
- ・10日、改築更新工事に伴い、ペットボトル減容器の修理及び試運転を実施したことを確認した。
- ・12 日、リサイクル施設のソーラーパネルの撤去が市により実施されたことを確認した。
- ・18~19 日、改築更新工事に伴い、破砕機No.1 搬送コンベアのエプロン (一部) 交換及び試運転が 実施されたことを確認した。
- ・25~26 日、改築更新工事に伴って、施設内の下駐車場を搬入ごみの仮置き場で使用するためヤードを作成した。
- ・9月は、処理停止につながるようなトラブルの発生が無く、流入状況等に合わせた運転調整により良好な水質を維持できたことを確認した。
- ・12日、異音が確認されていたNo.1 第一凝集沈殿槽汚泥引抜ポンプの修繕が(株)四国ポンプセンターにより実施された。その際にメカニカルシール、ローター、ステーターを含む主要な消耗部品交換が行われ、正常に運転ができることが確認された。

8.漁業集落排水処理施設

- ・5 地区の対象施設の内、戸島地区を除く4地区は9月14日、28日、戸島地区については28日に保守点検を行ったことを確認した。
- ・中ノ島地区の調整ポンプ槽No.2 ポンプの絶縁抵抗値が 3 月に一時的に低下したことから、今後も 状況を注視していくことを確認した。 $(0.2M\Omega$ を下回れば運転停止の可能性あり。)
- ・中ノ島地区及び白浜地区処理施設のマンホール蓋及び受枠の取替工事については、中ノ島地区が9月27日、白浜地区が9月20日に完了したことを確認した。
- ・蜂ヶ尻地区処理施設のパトライト交換については、8月に完了したことを確認した。
- ・戸島地区の中継ポンプ槽制御盤内部の部品交換(サーマルスイッチ等)については、部品の納入 遅れにより工期を延長したところであり、10月中に完成予定であることを確認した。(次項へ続く)



打合せ事項、対策・合意事項等

- ・戸島地区の放流槽フロートスイッチ取替えについては9月14日に完成したことを確認した。
- ・池ノ浦地区中継ポンプ場通報装置の設定変更については9月27日に作業が終了した。また処理施 設の通報装置の設定変更についても9月25日に作業が完了したことを確認した。

9.雨水ポンプ場

・9月は保守点検の結果、特に問題は生じていないことを確認した。

10. その他連絡事項

- ・次回すさき家パートナー会議の日程案を確認した。
- ・環境未来課より次のとおり報告及び依頼。須崎市総合高校付近での土木工事に伴い発生した土砂 を、CC 横浪最終処分場埋立用の覆土として再利用する方針とした。11 月中旬頃に CC 横浪へ搬入 予定である。発生した土砂は、良質のものであると環境未来課により確認済みである。

今後も須崎市内で発生した土砂は、品質を確認した上で、覆土に再利用する方針とする。

(南国市での運用事例を参考とした)

- ・リサイクルプラザ改築更新工事に伴い、破砕機停止期間中は外部委託先に不燃ごみ(内容は市、 委託先、CPSで協議済み)を搬出することとなっている。現時点で、搬出する不燃ごみの量が 想定より多いため、一般家庭から出た家電は選別しておくなど、外部委託先へ搬出する不燃ごみ の量を減らせるよう、現場で可能な限り協力を依頼した。
- ・仮置きごみの処分については、引続き処分を進められるよう、市、CPS で協力して実施したいと 考えている。
- ・リサイクルプラザ第一キュービクルより、R6年12月15日、R7年2月9日、2月22日~30日間 の1日、合計3日間、施設が停電となる予定であることを確認した。

R6年10月2	29 日に CC 慎限にハッ	クホーか CC	正であることを確認した。
			以_



須崎市公共下水道施設等運営事業

すさき家パートナー会議資料

(令和6年9月度)

令和6年10月24日

♀►► 株式会社クリンパートナーズ須崎

目 次

1	出席	5者	1
2		崔場所、日時	
3		·フモニタリングについて	
4		さ のモニタリング結果(令和6年9月度)	
	4.1	財務管理	3
	4.2	内部統制	3
	4.3	情報公開	3
	4.4	その他	3
5	維持	持管理のモニタリング結果(令和 6 年 9 月度)	4
	5.1	汚水管渠	4
	5.2	雨水管渠	11
	5.3	終末処理場	17
	5.4	クリーンセンター横浪	21
	5.5	漁業集落排水処理施設	27
	5.6	雨水ポンプ場	31

1 出席者

団体	所属	出席者
須崎市	上下水道課	4 名
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	環境未来課	3 名
	取締役	1名
(株) クリンパートナーズ須崎 (CPS)	企画管理部 調査計画部	2名
	施設管理部	3名

2 開催場所、日時

場所:須崎市市役所 会議室

日時: 令和6年10月24日(木)13時半~

3 セルフモニタリングについて

今月の CPS によるセルフモニタリングは、主に以下の内容について行った。(9月度の確認チェックリストは末尾に添付)また10月21日に行ったセルフモニタリングの主な確認内容を次ページ以降に記載した。

表 3.1 セルフモニタリング確認表 (令和6年9月度)

種別	項目	9月度確認チェックリスト項番
	財務状況	1-6、1-7、1-8
経営	内部統制	1-11、1-13、1-14
	情報公開	1-16
	技術管理	1-17
	リスク管理	2-3、2-4、2-7
	汚水管渠	2-13
	終末処理場	終-4、終-5、終-6、終-7、終-8、終-10
維持管理	漁集処理場	漁-1、漁-2、漁-3、漁-4、漁-5、漁-10
	クリーンセンター横浪	CC-4、CC-5、CC-6、CC-7、CC-9
	雨水ポンプ場	雨 P-1、雨 P-2、雨 P-6、雨 P-7、雨 P-11、雨 P-13
	雨水管渠	雨管-4、雨管-5、雨管-8、雨管-10
附帯、任意	任意事業	3-3、3-4

4 経営のモニタリング結果(令和6年9月度)

4.1 財務管理

- 1) 収支結果(令和6年9月度)
 - ・9月度の単月収支実績を示した。

4.2 内部統制

1) CPS の感染症対策

CPS が行っている主な感染症対策は以下の通りである。

- ・維持管理を担う社員の居室を1Fと2Fに分けて、感染リスクを分散する。
- ・ミーティング時には社員間の距離を確保する。
- ・居室入り口に消毒液を設置し、小まめに使用できるようにする。
- ・定期的に室内に外気を取り入れるなど十分な換気を行う。
- ・終末処理場のエントランスに検温器を設置し、入場者に検温をしてもらう。

2) 法令順守

・現段階において法令に違反するような事項は確認されていない。(特に就業表にて労基法違反等がないかを確認。)

4.3 情報公開

・CPS ホームページに、過去の定例会の概要 (議事録)、施設の維持管理状況 (放流水質等) を掲載している。

4.4 その他

5 維持管理のモニタリング結果(令和6年9月度)

以下に、令和6年9月度における維持管理状況のモニタリング結果を示した。 確認はチェックリストにより行い、確認資料の抜粋編を以下に記載した。 ※点検管理内容の詳細は、別添の各施設管理月報、日報資料参照

5.1 汚水管渠

汚水管渠の維持管理として、過年度に実施された汚水管渠劣化調査結果やストックマネジメント計画を基に、重要路線及びその他路線上の緊急度Ⅱと判定された汚水管渠前後の人孔及び管口部を優先的に、点検調査を行う。


表 5.1 点検・調査集計表

①道師	①道路陥没リスク		②管築閉塞リスク				度の大きい 幹線管渠)	一管路	③-2影響度の大きい管路 (県道下管渠)				食療境下路 配直下管理	
路線番号	管種・管径	延長	路線番号	管権・管径	延長	路線番号	管種・管径	延長	路線番号	管権・管径	延長	路線番号	管権・管径	延長
1-0-2	HP600	10.76	5-0-13	VU200	63.45	1-0-2	HP600	155.9	5-1-3	HP250	47.55	5-6-1-1	VU200	16.35
5-0-11	VU200	52.5	5-0-13	VU200	48.05	1-0-2	HP800	99.25	5-1-4	VU200	40.55	5-5-2	VU200	22.7
5-0-1bs	VU200	24.9	5-0-1bs	VU200	33.9	1-0-3	HP600	25.35	5-1-5	VU200	23.7	5-5-5	VU200	64.4
5-0-1cs	VU200	29.95	5-6-1-1	VU200	48.95	1-0-3	VU600	28.7	5-1-6	VU200	142.45	5-5-7	VU200	37.8
5-1-2	HP250	64.55	5-6-3a	VU200	23.05	5-0-1a	VU300	56.1	5-1-1-1	VU200	78.15	5-5-8	VU200	39.9
5-0-2bS	VU200	24.95	5-7-1b	VU200	96.95	5-0-1b	VU300	60.05	5-1-4-1	VU200	64.35	5-5-9	VU200	33
5-0-2cS	VU200	35.25	5-8-1	VU200	32.2	5-0-1c	VU300	60.15	5-1-4-3	VU200	102.45	5-5-3-2	VU200	44.2
5-2-1-1a	VU200	12.85	5-9-3	VU200	26.55	5-0-1d	VU300	64.05	5-1-4-2	VU200	38.15	5-5-3-3	VU200	113.6
5-0-6-cS	VU200	30.85	5-9-4	VU200	61.55	5-0-2a	VU300	6.65	5-2-1	VU200	35	5-5-5-2	VU200	37.95
5-9-8-1	VU200	18.1	5-9-4-2	VU200	13.05	5-0-2b	VU300	52.55	5-2-2	VU200	80.35			
5-9-1-1	VU200	32.4	5-5-3	VU200	11.7	5-0-2c	VU300	58.15	5-8-1	VU200	64.15			
5-9-5-1-1a-1	VU200	33	5-5-4	VU200	13.55	5-0-3	VU250	38.05	5-4-1a-1	VU200	61.5			
5-11-1	VU200	36.95	5-5-6	VU200	64.2	5-0-4	HP250	38.35						
5-11-4a	VU200	26.3	5-5-10c	VU200	17.65									
5-11-4b	VU200	25.7												
5-11-3-1	VU200	30.6												
5-5-10a	VU200	18.35												
5-5-3-1-1	VU200	33.85												
5-5-3-4	VU200	10.85												
5-5-4-1b	VU200	17.5												
延長	: <u></u>	570	延長	計	555	延長	: it	743	延長	計	778	延長	計	410

^{※1:}①、②は、H29年度実施の汚水管渠劣化調査結果より集計。

^{※2:}③、④は、H30年度事業計画図書等より集計。

^{※3:}延長は、人孔間延長を計上し、①~④で重なる部分は若い番号(優先度高)で計上。

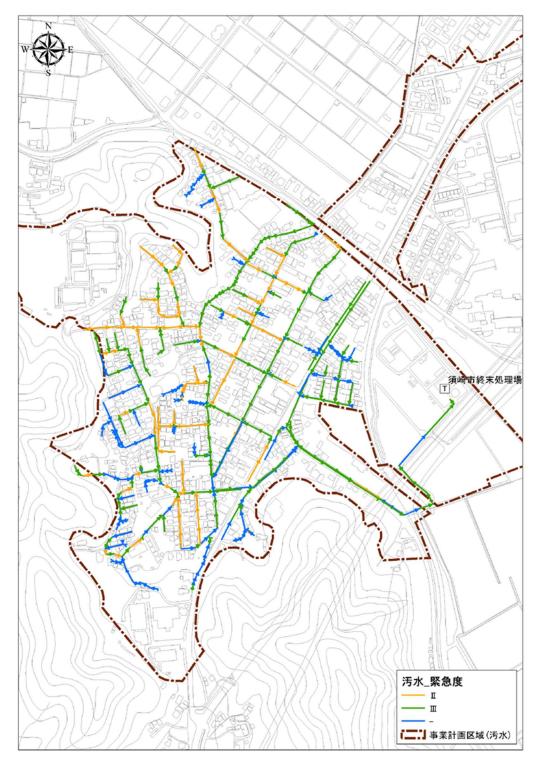

参考:ストックマネジメント計画

図 5.1 緊急度分布図 (汚水)

1) 大雨時の巡視

降雨後の巡視は、日降水量 100mm 以上を目安に実施しており、9 月は 15 日(日)、16 日(月)連続雨量 90.0mm の記録が最大であったため、大雨後の巡視を実施しなかった。

2) 管渠の巡視・点検

汚水管渠の維持管理として、過年度に実施された汚水管渠劣化調査結果やストックマネジメント計画を基に、重要路線及びその他路線上の緊急度Ⅱと判定された汚水管渠前後の人孔及び管口部を優先的に点検調査を行うことを基本方針とする。なお当月調査は、前年度未調査箇所を考慮し、緊急度Ⅱ周辺の調査を行った。

当月度の実施数量は、表 5.2 のとおりである。

表 5.2 巡視・点検実施数量

実施日	人孔	下流管渠	人孔番号	分類	管種・管径	下流管渠	マンホール	マンホール蓋
美 胞口	レコードID	レコードID	八九省万	万	官性•官任	延長(m)	(箇所)	(箇所)
	129	123	S282	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	38.95	1	1
	128	122	S281	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	36.90	1	1
	127	121	S280	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	12.05	1	1
2024/9/18	126	120	S279	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	8.55	1	1
2024/9/18	125	119	S278	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	8.80	1	1
	124	118	S277	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	17.35	1	1
	123	117	S276	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	9.40	1	1
	122	116	S275	その他路線・緊急度Ⅱ	VU200	9.85	1	1
			計			141.85	8	8

表 5.3 マンホール点検及び調査における判定基準

,	部位	異常項目		判定基準	
	마	共吊坝日	Aランク	Bランク	Cランク
	路面	路面状況	舗装版にクラックや欠けがあり、通 行に支障を来たす	段差が生じている、擦付けが悪く 水がたまる	蓋上部に水がたまる、道路との擦付けが悪い
蓋		蓋違い,ガタツキ	開閉できない	ガタツキがある	_
及び		蓋の破損・劣化	蓋・受け枠にクラックや欠けがある	_	_
路面	蓋受枠	蓋の摩耗	表面がつるつるして通行に支障を きたす(車歩道部の蓋溝高さ2mm 以下)	摩耗が大(車道部の蓋溝高さ2~ 3mm以下)	摩耗が小(車道部の蓋溝高さ2~ 3mm以上)
		蓋裏の錆	_	多量発錆	少量発錆
	調整部	調整部状況	調整モルタル及びリングが破損・ 欠落	調整リング及びリングのズレ	調整モルタル及びリングのずれ・ クラック
		腐食	鉄筋露出	骨材露出	表面の荒れ
		破損	欠落·陥没	全体に亀裂	軽微な破損(A·B以外)
	斜壁	クラック	全体がクラック(人孔全周、幅 5mm以上)	部分的にクラック(人孔半周、幅2 ~5mm)	軽微なクラック(幅2mm未満)
		隙間・ズレ	全体が脱却	一部が脱却	わずかの隙間・ズレ
		浸入水	噴き出ている状態	流れている状態	にじんでいる状態
		木根侵入	内径の50%以上	内径の10~50%	内径の10%未満
マン		腐食	鉄筋露出(表面pH:1程度)	骨材露出(表面pH:3未満)	表面の荒れ(表面pH:3以上5以下)
ホ		破損	欠落(陥没)	全体に亀裂	軽微な破損(A·B以外)
ール	管口士	クラック	全体がクラック(人孔全周、幅 5mm以上)	部分的にクラック(人孔半周、幅2 ~5mm)	軽微なクラック(幅2mm未満)
	直部壁	隙間・ズレ	全体が脱却	一部が脱却	わずかの隙間・ズレ
	含壁む	本管突出・抜出し	100mm以上突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす	50mm以上突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす	50mm未満突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす
	~	浸入水	噴き出ている状態	流れている状態	にじんでいる状態
		木根侵入	内径の50%以上	内径の10~50%	内径の10%未満
		たるみ	内径の3/4以上	内径の1/2~3/4	内径の1/2未満
	付帯物	足掛金物	欠落している	鉄筋が細くなっている	錆の発生
	עארמוי ניו	インパート	インバートがない	部分的な破損	_
	その他	臭気	常に発生	使用ピーク中に発生	季節的に発生
流	下状況	油脂・モルタル・土 砂等の堆積状況	管径の1/3以上の付着	管径の1/3~1/10の付着	管径の1/10未満の付着


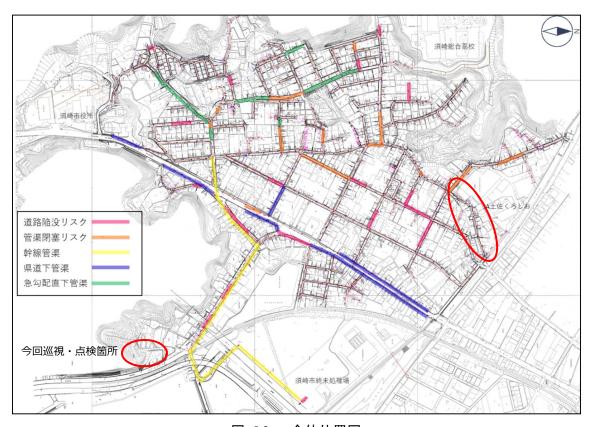


図 5.2 全体位置図

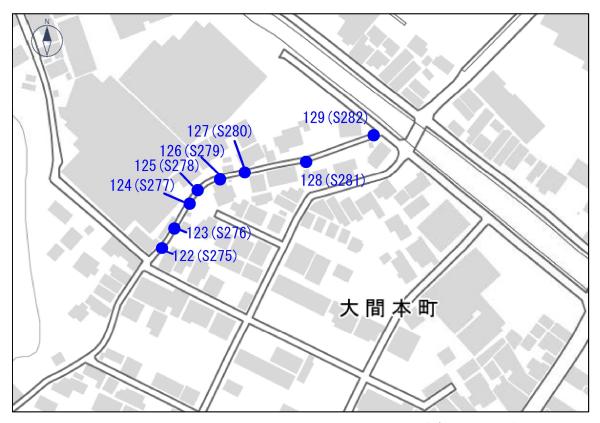

参考:国土地理院 電子国土 web

図 5.3 対象路線位置図

○巡視·点検結果

異状個所の写真を以下に示す。当月は巡視点検した箇所で、大きな異状個所は無かったため、 写真添付を省略する。

○巡視点検結果による考察

今回点検路線の路面状況について、緊急対応を要する異状は見られなかった。ただし緊急度Ⅱの判定箇所もあることから引続き巡視、点検を行っていく。

上記点検結果を踏まえ、異状箇所の一覧を表 5.4 に示す。

表 5.4 人孔異状項目リスト

巡視•	田仕の		異状箇所						
点検日	異状の 程度	地域	マンホール RECID	下流管渠 RECID	項目	状 態	完了日	備	考
	С	_	122	116	ふたの錆	少量発錆			
	С	_	122	116	斜壁 腐食	表面の荒れ			
	С	-	122	116	直壁 腐食	表面の荒れ			
	С	-	123	117	ふたの錆	少量発錆			
	С	_	123	117	斜壁 腐食	表面の荒れ			
	С	_	123	117	直壁 腐食	表面の荒れ			
	С	_	124	118	路面状況	ひび割れ有り			
	С	-	124	118	ふたの錆	少量発錆			
	С	-	124	118	斜壁 腐食	表面の荒れ			
	С	_	124	118	直壁 腐食	表面の荒れ			
Γ	С	_	125	119	路面状況	ひび割れ有り			
	С	_	125	119	ふたの錆	少量発錆			
	С	_	125	119	斜壁 腐食	表面の荒れ			
2024/9/18	С	_	125	119	直壁 腐食	表面の荒れ			
	С	-	126	120	ふたの錆	少量発錆			
Γ	С	_	126	120	斜壁 腐食	表面の荒れ			
	С	_	126	120	直壁 腐食	表面の荒れ			
	С	_	127	121	ふたの錆	少量発錆			
	С	_	127	121	斜壁 腐食	表面の荒れ			
	С	_	127	121	直壁 腐食	表面の荒れ			
Γ	С	_	128	122	路面状況	ひび割れ有り			
	С	_	128	122	ふたの錆	少量発錆			
Γ	С	_	128	122	斜壁 腐食	表面の荒れ			
Ī	C	-	128	122	直壁 腐食	表面の荒れ			
Ī	C	-	129	123	路面状況	ひび割れ有り			
Ī	C	_	129	123	ふたの錆	少量発錆			
Ī	C	_	129	123	斜壁 腐食	表面の荒れ			
F	C	_	129	123	直壁 腐食	表面の荒れ			

帯 考

A : 不具合の可能性があり、流下能力やマンホール機能に対する影響が大きく1年以内を目処に実施を要求するもの

B : 流下能力やマンホール機能に対する影響があり、今後2~3年以内に実施を要求するもの C : 直ちに流下能力やマンホール機能に影響する可能性が低く、5年程度内に実施を要求するもの

3) 修繕・改築計画

過年度に実施された汚水管渠劣化調査結果やストックマネジメント計画における、修繕・ 改築を推奨する施設は、管渠4箇所、人孔3箇所、人孔蓋2箇所が対象である。

表 5.5 令和6年度修繕推奨項目リスト

	1		A		47 15 - 1 1 - 1 1 4 65 7E	VER 11 10 76 16 64 17 15 -T 1	_		
委託業務	の名称		令和	6年度	<u> </u>				
提案	月	異状 程度			異状箇所	状 態	完了日	備	考
2017	/12	Α	管渠	5-0-1a	S10~S9 VU300 56.0m	浸入水a 噴出している		止水:部分更生or2	スナップロック工法
2017	/12	Α	管渠	5-0-10	S30~S29 FRPM200 40.5m	浸入水a 噴出している		取付管止水:取付	管接合部更生工法
2017	/12	Α	管渠	5-6-1a	S125~S124 VU200 18.0m	浸入水a 噴出している		取付管止水:部:	分布設替え工法
2017	/12	Α	管渠	5-10-1	S175~S174 VU200 26.0m	破損a 軸方向クラック		部分布設替える	□法
2017	/12	Α	人孔	S188	号マンホール	浸入水a 噴出している		管口部止水:接着	補強型止水工法
2017	/12	Α	人孔	S371	号マンホール	浸入水a 噴出している		管口部止水:接着	補強型止水工法
2017	/12	Α	人孔蓋	S148-	5 小口径 φ 200直接蓋	開閉不可		改築:蓋取替	
2017	/12	Α	人孔蓋	S148-	10 小口径 φ 200直接蓋	開閉不可		改築:蓋取替	
		異状の種	星度の判	定基準					
		s	: 不具1	合を生じ	ている、または生じる可能性	生が高く、早急に実施を要求	きするもの		
備	考	Α	: 不具1	合の可能	性があり、流下能力やマンス	ホール機能に対する影響が大	きく1年以口	内を目処に実施を要	要求するもの
		В	: 流下	能力やマ	ンホール機能に対する影響が	があり、今後2~3年以内に	実施を要求す	するもの	
		С	: 直ち(こ流下能	カやマンホール機能に影響す	する可能性が低く、5年程度	関内に実施を	要求するもの	

表 5.6 過年度の修繕履歴一覧 (汚水管渠)

年度	修繕完了月	対象箇所	推奨内容	
令和3年度	2021/10	S357 1号マンホール	管口部止水:接着補強型止水工法	
令和4年度	_	-	-	
令和5年度	_	-	-	

5.2 雨水管渠

雨水管渠の維持管理については、当面は主に市が重要な管渠として指定している重点路線の 巡視・点検調査を優先的に行う(図 5.4 位置図の赤色路線)こととするが、その他管渠(暗渠の み、図 5.4 位置図の青色路線) についても、巡視・点検を行う。

幹線、ポンプ施設の名称 排水区の名称 西崎第2幹線 多ノ郷排水区 終末処理場内ポンプ場の流入渠 大間排水区 大間ポンプ場の流入渠 山下排水区 山下幹線 朝ヶ谷排水区 朝ヶ谷幹線 須崎ポンプ場の流入渠、放流渠 須崎排水区 須崎西部ポンプ場の流入渠 須崎西部排水区 浜町ポンプ場の流入渠

表 5.7 点検・調査の重点路線

マンホール点検の判定基準(下水道維持管理指針(実務編)2014年版)を表 5.8 に示す。

浜町排水区

表 5.8 マンホール点検及び調査における判定基準

*	40 /二	田尚存口		判定基準	
Ī	部位	異常項目	Aランク	Bランク	Cランク
	路面	路面状況	舗装版にクラックや欠けがあり、通 行に支障を来たす	段差が生じている、擦付けが悪く 水がたまる	蓋上部に水がたまる、道路との擦 付けが悪い
蓋		蓋違い,ガタツキ	開閉できない	ガタツキがある	_
及び		蓋の破損・劣化	蓋・受け枠にクラックや欠けがある		
路面	蓋 受枠	蓋の摩耗	表面がつるつるして通行に支障を きたす(車歩道部の蓋溝高さ2mm 以下)	摩耗が大(車道部の蓋溝高さ2~ 3mm以下)	摩耗が小(車道部の蓋溝高さ:2~ 3mm以上)
		蓋裏の錆	_	多量発錆	少量発錆
	調整部	調整部状況	調整モルタル及びリングが破損・ 欠落	調整リング及びリングのズレ	調整モルタル及びリングのずれ・ クラック
		腐食	鉄筋露出	骨材露出	表面の荒れ
		破損	欠落·陥没	全体に亀裂	軽微な破損(A·B以外)
	斜壁	クラック	全体がクラック(人孔全周、幅 5mm以上)	部分的にクラック(人孔半周、幅2 ~5mm)	軽微なクラック(幅2mm未満)
		隙間・ズレ	全体が脱却	一部が脱却	わずかの隙間・ズレ
		浸入水	噴き出ている状態	流れている状態	にじんでいる状態
		木根侵入	内径の50%以上	内径の10~50%	内径の10%未満
マン		腐食	鉄筋露出(表面pH:1程度)	骨材露出(表面pH:3未満)	表面の荒れ(表面pH:3以上5以下)
*		破損	欠落(陥没)	全体に亀裂	軽微な破損(A·B以外)
ール	管口士	クラック	全体がクラック(人孔全周、幅 5mm以上)	部分的にクラック(人孔半周、幅2 ~5mm)	軽微なクラック(幅2mm未満)
	I 部壁	隙間・ズレ	全体が脱却	一部が脱却	わずかの隙間・ズレ
	含 ^壁 む	本管突出・抜出し	100mm以上突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす	50mm以上突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす	50mm未満突出・抜出しがあり、 流下に支障をきたす
)	浸入水	噴き出ている状態	流れている状態	にじんでいる状態
		木根侵入	内径の50%以上	内径の10~50%	内径の10%未満
		たるみ	内径の3/4以上	内径の1/2~3/4	内径の1/2未満
	付帯物	足掛金物	欠落している	鉄筋が細くなっている	錆の発生
	り市が	インパート	インバートがない	部分的な破損	_
	その他	臭気	常に発生	使用ピーク中に発生	季節的に発生
流		油脂・モル処・土 砂等の堆積状況	管径の1/3以上の付着	管径の1/3~1/10の付着	管径の1/10未満の付着

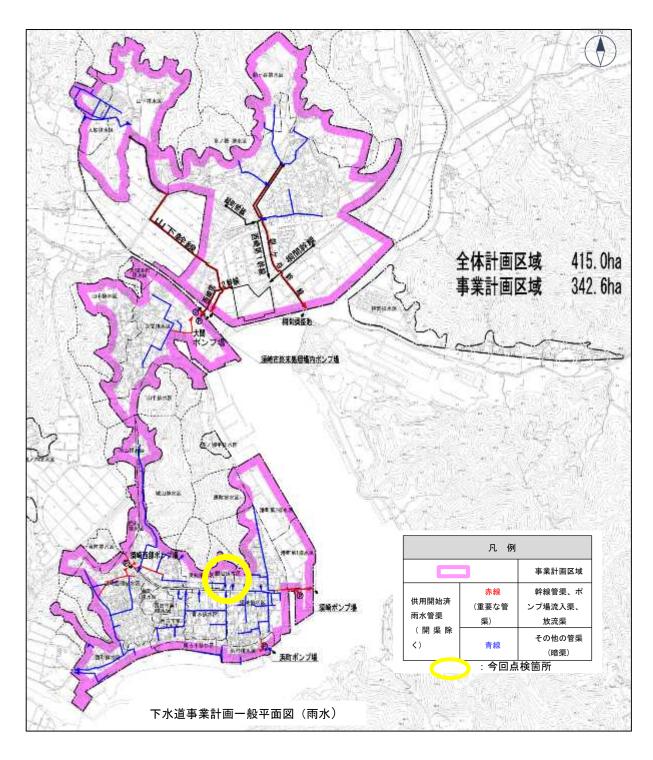


図 5.4 全体位置図

5.2.1 マンホール巡視実施状況

1) マンホール内目視確認業務(圧力マンホール以外)

当月の巡視・点検は、図 5.5 に示す路線のマンホールの巡視を実施し、実施数量は、表 5.9 のとおりである。

実施日	人孔 レコード ID	下流管渠 レコードID	人孔番号	排水区		管種・管径	下流管渠 延長(m)		マンホール蓋 (箇所)
	972	755	15-R4	鍛冶	その他路線	φ300	45.20	1	1
	969	752	15-R1	鍛冶	その他路線	φ650	-	1	1
2024/9/17	970	753	15-R2	鍛冶	その他路線	φ600	39.41	1	1
2024/9/17	975	726	15-R6	鍛冶	その他路線	φ400	-	1	1
	976	727	15-R7	鍛冶	その他路線	φ400	8.45	1	1
	977	728	15-R8	鍛冶	その他路線	φ400	13.15	1	1
			計				106.21	6	6

表 5.9 巡視・点検実施数量



参考:国土地理院 電子国土 web

図 5.5 対象マンホール位置

○巡視結果

以下に、巡視・点検の代表地点の写真を添付し、異状箇所について特記事項を記す。

	路面状況、マンホール蓋、受枠	
969(15-R1) 受枠取手の損傷	969(15-R1) 蓋の摩耗	970(15-R2) 蓋の摩耗
972(15-R4) 蓋の受枠損傷		

	マンホール本体	
969(15-R1) 鉄筋露出、亀裂	970(15-R2) 骨材露出、欠落	970(15-R2) 部分的にクラック
	0	0
972(15-R4) 全体に亀裂	975(15-R6) 骨材露出,全体に亀裂	976(15-R7) 骨材露出

○巡視結果による考察

今回点検を行った人孔の目視確認では経年劣化による人孔躯体の鉄筋露出やクラックなど を確認したが、緊急対応を要する異状は見られなかった。

上記点検結果を踏まえて、今回点検目視調査した異状項目を、下水道維持管理指針(実務編) 2014年版に基づく判定基準を参考にリストアップし、表 5.10に添付する。

表 5.10 人孔異状項目リスト

委託業務の名称	ŕ	和6年度	須崎市公共	下水道管线	果(雨水)維持管理業務	人 孔異状項目]		
巡視•	異状の		異状箇所						
点検日	程度	排水区	マンホール RECID	下流管渠 RECID	項目	状 態	完了日	備考	
	Α				ふたの損傷・劣化	ふた・受け枠にクラックや欠け			
	В				ふたの摩耗	車道の蓋2~3mm以下			
	C		969	752	ふたの錆	少量発錆			
	Α		707	132	直壁 腐食	鉄筋露出			
	В				直壁 破損	全体に亀裂			
	С				直壁 クラック	軽微なクラック			
	В				ふたの摩耗	車道の蓋2~3mm以下			
	С				ふたの錆	少量発錆			
	В		970	753	直壁 腐食	骨材露出			
	Α				直壁 破損	欠落、陥没			
2024/9/17	В	鍛冶			直壁 クラック	部分的にクラック			
	Α				ふたの損傷・劣化	ふた・受け枠にクラックや欠け			
	С		972	755	ふたの錆	少量発錆			
	В		912	133	直壁 破損	全体に亀裂			
	В				足掛金具	鉄筋が細くなっている			
	С				ふたの錆	少量発錆			
	В		975	726	直壁 腐食	骨材露出			
	Α				直壁 クラック	全体にクラック			
	С		976	727	ふたの錆	少量発錆			
	В		910	121	直壁 腐食	骨材露出			
	C		977	728	ふたの錆	少量発錆			

異状の程度の判定基準

備

考

S : 不具合を生じている、または生じる可能性が高く、早急に実施を要求するもの A : 不具合の可能性があり、流下能力やマンホール機能に対する影響が大きく1年以内を目処に実施を要求するもの B : 流下能力やマンホール機能に対する影響があり、今後2~3年以内に実施を要求するもの

C : 直ちに流下能力やマンホール機能に影響する可能性が低く、5年程度内に実施を要求するもの

5.2.2 修繕・改築計画

令和 2 年度に実施されたストックマネジメント計画に係る雨水管渠劣化調査及び CPS での 巡視・点検による管路施設の修繕・改築を推奨する施設は、管渠 7 箇所、人孔 7 箇所、人孔蓋 12 箇所(津波被災リスクの考え方による)が対象である。但し、現状での調査結果が一部のみであるため、全数把握の上、総合的なリスクが高い施設を優先する必要がある。

表 5.11 令和6年度修繕推奨項目リスト

委託業務の名称	令和	06年度	須崎市公共下水道管渠(雨水)維持管理業務 修繕推	達項目	
提案月	異状 程度		異状箇所	状 態	完了日	備考
2021/3	Α	管渠	1121 14-R15~14-R14 CP450 42.2m	破損a 軸方向クラック		管渠改築:管更生工法
2021/3	Α	管渠	658 18-R10∼18-R9 HP1000 38.4m	浸入水a 噴出している		本管止水:部更生orスナップロック工法
2021/3	Α	管渠	659 18-R11~18-R10 HP1000 41.3m	浸入水a 噴出している		本管止水:接着補強型止水工法
2021/3	Α	管渠	660 18-R12~18-R11 HP1000 41.5m	浸入水a 噴出している		本管止水:接着補強型止水工法
2021/3	Α	管渠	681 18-R27∼18-R26 HP1100 49.4m	浸入水a 噴出している		本管止水:スナップロック工法
2021/3	Α	管渠	682 18-R28~18-R27 HP1000 44.0m	浸入水a 噴出している		本管止水:部更生orスナップロック工法
2021/3	Α	管渠	799 6-R23∼6-R22 HP800 49.9m	浸入水a 噴出している		本管止水:部更生工法
2021/3	Α	人孔	6-R3 現場打ち2号マンホール	浸入水a 噴出している		本体止水:接着補強型止水工法
2021/3	Α	人孔	6-R21 現場打ち3号マンホール	破損a 床板欠落		マンホール蓋+上部ブロック取替
2021/3	Α	人孔	6-R88 現場打ち2号マンホール	破損a 床板欠落		マンホール蓋+上部ブロック取替
2021/3	Α	人孔蓋	18-R1 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R3 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R21 φ600 舗装充填型鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R22 ∮600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R37 ∮600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R38 ∮600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	18-R39 ∮600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	6-R47 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	25-R8 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	25-R9 φ600 鉄蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2021/3	Α	人孔蓋	25-R27 φ600 集水桝蓋	津波被災リスク高		改築:蓋取替(津波リスク要検討)
2023/11	S	人孔	6-R45 現場打マンホール900×900	頂板、直壁躯体、取付管クラック		クラック補修、断面修復
2023/11	Α	人孔	18-R50 現場打マンホール1300×3000	頂板鉄筋破損、欠落		断面修復、鉄筋修復
2023/12	Α	人孔	863(6-R79) 現場打マンホール750×1900	鉄筋露出、直壁下部欠落		断面修復、鉄筋修復、クラック補修
	異状の種	星度の判	定基準			
	S	: 不具台	合を生じている、または生じる可能性	生が高く、早急に実施を要え	ドするもの	
備考	Α	: 不具台	合の可能性があり、流下能力やマンフ	トール機能に対する影響がた	大きく1年以戸	内を目処に実施を要求するもの
	В	: 流下前	能力やマンホール機能に対する影響だ	があり、今後2~3年以内に	こ実施を要求す	するもの
	С	: 直ちに	こ流下能力やマンホール機能に影響す	する可能性が低く、5年程原	関内に実施を	要求するもの

表 5.12 過年度の修繕履歴一覧(雨水管渠)

年度	修繕完了月	対象箇所	推奨内容
	2022/8	須崎西部排水区 6-R83人孔	須崎西部ポンプ場流入渠 浸入水
	2022/8	大間本町地内	雨水排水路流入管 破損その1
	2022/8	大間本町地内	雨水排水路流入管 破損その2
令和4年度	2022/10	須崎西部排水区 6-R103人孔	陶管 破損
	2022/10	須崎排水区 18-R61人孔	圧カマンホール蓋 表面摩耗
	2022/10	須崎排水区 18-R2人孔	マンホール蓋 表面摩耗
	2022/11	糺町鳥越線 雨水管渠	BOX2000×1500 破損
令和5年度	2024/3	須崎西部 人孔躯体	破損 床版欠落
市和り千茂	2024/3	須崎西部 人孔覆蓋多量発錆	覆蓋、受枠取り換え

5.3 終末処理場

- 1) 流入水量の状況
 - 9月の流入水量は、図 5.6 及び図 5.7 に示す通り、平均値が 369m3/日、最大値が 540m3/日となった。
 - 9月の降水量は、図 5.6 及び図 5.8 に示すように、中旬に多少の降雨はあったものの 9月として過去 5年間で最も少なくなった。また流入水量は、降水量に合わせて増加しているが、こちらも過去 5年間で最も少なくなった。

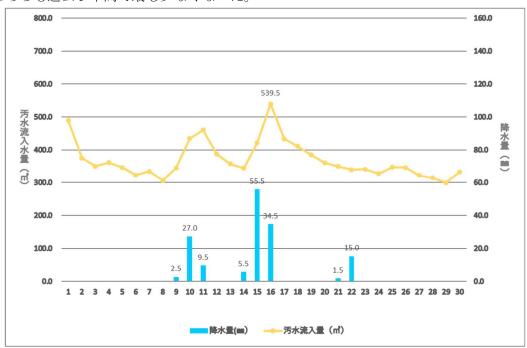


図 5.6 須崎市終末処理場の流入水量(令和6年9月)

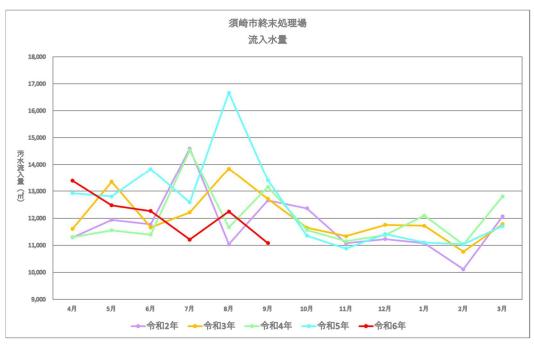


図 5.7 須崎市終末処理場の月別流入水量推移

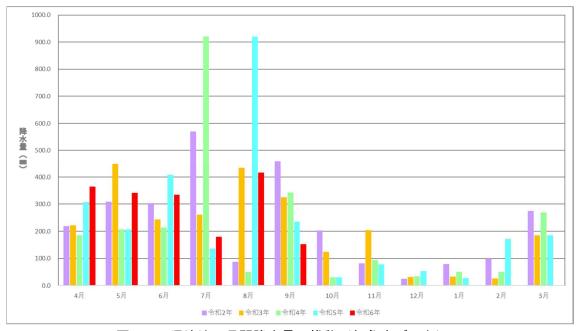


図 5.8 須崎地区月間降水量の推移(気象庁データ)

2) 放流水質の状況

日常水質試験結果は、表 5.13 の通りであり、全項目において目標値を満足していた。

表 5.13 施設管理のための日常水質試験結果

水質項目	単位	水質試験結果	放流目標値
рΗ	ı	6.7	5.0 以上 9.0 以下
ВОД	mg/L	0.6	15
SS	mg/L	1.9	30
大腸菌群数	個/cm³	0	3,000以下

3) 維持管理業務について

9月に実施した運転管理の実績表を、表 5.14に示す。

表 5.14 終末処理場の運転管理実績表 (令和6年9月)

			令	·和	(6	年	(9	月		連	妘	雪耳	里孚	₹施	烫															
	日·曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
,	項目	日	月	火	水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	B	月	
	機器点検	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Ī
機器	運転日報	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
運転	污泥処理·脱水機運転			•			•				•			•				•			•				•			•				
	脱水ケーキ搬出																									•						
電気	電気点検	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
点	汚水マンホール室フラッシング 非常通報装置点検					•						•								•							•					
	点検/グリスアップ/清掃 ○ 処理棟各機器 □ 補機室各機器				•							•							•							•						
	スクリーンユニット (スカラベ)点検		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			•	
	汚水スクリーン点検 し渣脱水機点検		•			•											•															
機	DHSヘッダー管分解清掃						•							•			•				•							•			•	
械	DHSろ床散水、清掃																															
	自動分析計 O DHS3床処理水 分解洗浄 ロ 生物膜ろ過処理						••										•			•				•							•	Ī
	O DHSろ床排風ダクト清掃 □ 生物ろ過膜槽アンスラサイト投入						•													•												
	DHSろ床排気ファン除塵スクリーン点検		•							•							•							•							•	
	固形塩素注入器 点検、補充	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
水	平常試験											•							•							•						
質分	中試験				•																											
析	濃縮脱水試験 (月に1回、 中試験と重複しない)																				•											
備考	・濃縮脱水試験は、月毎に1度実施する ・DHSろ床散水ヘッダー管分解清掃は、							ĭit.∏	兑水時	毎回3	実施。																					

※1:9月の脱水ケーキ発生量は1,994 kgで、住友大阪セメントへ4,460 kg搬出した。 ※2:その他、脱水機点検、処理棟各機器点検等を実施(別途9月作業実施表参照)

4)機器の点検結果による考察

- ・2~5日にかけて、点検時、No.1とNo.2の生物膜ろ過槽の水位差が生じていたため、逆洗配管エアホースを詳細に確認したところ、ホースの劣化により僅かにエア漏れが生じていたのを確認した。即時にエアホースを交換し、正常な逆洗が行える状況になったのを確認した。
- ・19日、修繕費で水質分析用卓上多本架遠心機を購入した(06-05)。製造から29年が経過し、内部部品の老朽化の進行により故障し、SS強熱残留物等の測定ができなくなる可能性もあったが、今回の更新でその可能性は払拭された。
- ・No.1 及び2 初沈汚泥引抜ポンプは前回の分解整備から約3 年が経過しており、ローター部へのし渣の絡みつきが進行していると推測される。現状を放置するとメカニカルシール損傷の可能性が考慮されることから状況を見て清掃作業を行うか、もしくは分解整備を行う必要があるものと思われる。なお、その際に必要な部品であるステーター、PAシー

ルキット、クランプリング等を初沈汚泥引抜ポンプ整備用部品(06-06)として修繕費で調達した。

- ・土壌脱臭床の活性炭の量が減少しており、減少分の補充または一部の入替などの整備が 望まれる。
- No.1、2 のろ過水ポンプグランド部から漏水が発生しており、ポンプの整備または改修が必要である。

表 5.15 令和6年度修繕推奨機器リスト(終末処理場)

委託業務の名称		令和	6年度上半期 須崎市終末	F.处理場運転維持管理等包括的民間委託業務 修編	善 繕推奨項目	2024年10月23日改定 1/1
提案月	件数	緊急度	対象箇所	推 奨 内 容	完了日	備考
2023/04	1	В	土壌脱臭床	活性炭補充、一部入替		
2021/02	2	В	No. 1 、2 ろ過水ポンプ	本体更新 電動機整備		実施は2台のうち1台
2024/04	3	1	No. 1-2汚水ポンプ	分解整備	2024/06/5	(06-01) No. 1-2汚水ポンプ分解整備
2024/05	4	1	草払い機	背負い型草払い機購入	2024/06/15	(06-02) 背負い型草払い機購入
2024/05	5	1	DHSろ床処理水水質測定器	センサーケーブル購入	2024/07/24	(06-03) 水質測定器IQセンサー接続ケーブル購入
2024/07	6	1	卓上多本架遠心機	更新	2024/09/19	(06-05) 水質分析用卓上多本架遠心機購入
2024/08	7	-	初沈汚泥引抜ポンプ	整備用消耗部品購入	2024/09/27	(06-06) 初沈汚泥引抜ポンプ整備用部品購入
備考			不具合の可能性があり、 水処理・汚泥処理に対す	たは生じる可能性が高く代替機器等がないため 水処理・汚水処理に対する影響が大きく1年以内 る影響があり、今後2~3年以内に実施を要求で に影響する可能性が低く、5年程度内に実施をತ	内を目処に実施で するもの	= = .

表 5.16 過年度の修繕履歴一覧(終末処理場)

年度	修繕完了月	対象箇所	推奨内容
	2020/9	照明配電盤 電力メーター	交換
令和2年度	2020/11	土壌脱臭ファン	分解整備
71124及	2021/2	DHS散水装置アクリル蓋	購入
	2021/3	No. 2床排水ポンプ	更新(工事)
	2021/4	No. 1 初沈汚泥引抜ポンプ	部品交換
	2021/7	主ポンプ設備他シーケンサーバッテリー	交換
	2021/8	ポータブルDO計用電極	交換用電極購入
	2021/8	No. 1-2汚水ポンプ	引揚点検、予備ポンプとの入替
令和3年度	2021/8	主ポンプ設備シーケンサー	点検およびCPU基板入替
サイル・サスト	2021/9	水処理設備シーケンサー	点検およびCPU基板入替
	2021/10	管理棟消防設備	受信機用バッテリー取替、消火器更新
	2021/10	DHS無停電電源装置	バッテリー、ファン交換
	2021/11	No. 2初沈汚泥引抜ポンプ	分解整備
	2021/11	終末処理場内	除草および立ち木の伐採
	2022/6	電気室配電盤	電力メーター(主変圧器1次・汚泥)交換
	2022/7	精密はかり(分析用)	更新
令和4年度	2022/9	DO計センサー	センサー部品交換
	2022/10	DO計 (本体部)	交換
	2022/10	汚泥供給ポンプ	分解整備
	2023/5	No. 1-1汚水ポンプ	引揚点検・分解整備
	2023/7	No. 1-1汚水ポンプ	分解整備
令和5年度	2023/11	中央操作室エアコン	修理
▎┺▗╙┚╬┆ ┆	2024/1	分析用マッフル炉	更新
	2024/3	No. 1-2汚水ポンプ	引揚点検
	2024/3	汚泥脱水機	脱水機油圧ユニット圧力計 (2種)の購入

5.4 クリーンセンター横浪

1) 浸出水処理施設の処理水量の状況

9月の処理水量は、図 5.9 に示す通り、過去 5 年間で平均的となっている。(日平均値:135 m3/日、日最大値 161m3/日)また 9月の降雨量については、中旬に降雨量はあったものの月全体としては過去と比べて最も少なくなっている。

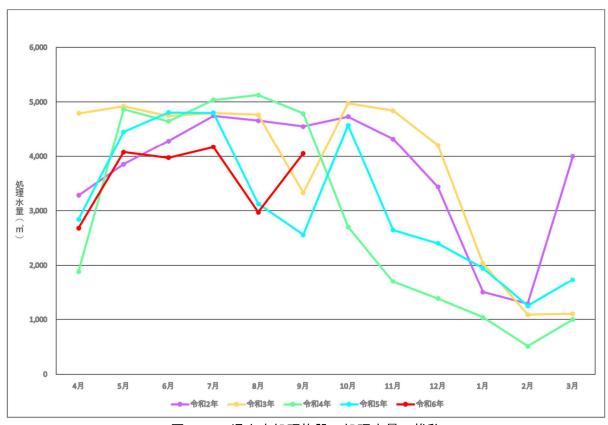


図 5.9 浸出水処理施設の処理水量の推移

2) 浸出水処理施設の放流水質の状況

毎月1回の水質検査結果は、表 5.17に示す通り、全項目で基準値を満足している。

水質項目	単位	水質試験結果	排水基準値
рН		7.8	5.8 以上 8.6 以下
BOD	mg/L	< 0.5	20mg/L以下
COD	mg/L	3.2	20mg/L以下
SS	mg/L	< 1	20mg/L以下
T-N	mg/L	4.6	20mg/L以下

表 5.17 浸出水処理施設の放流水質の試験結果

※同時に原水のカルシウム、地下水の塩化物イオン濃度も測定しており、問題の無い値となっている。

- 3) リサイクルプラザの維持管理業務について
 - 9月に実施した運転管理実績表を、次の通り添付した。

表 5.18 リサイクルプラザ 運転管理実績表 (令和6年9月)

				令	和	6	3	年	Ş	9	月			運	転	管:	理:	実	拖	長												
	日·曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
:	項目	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	B	月	火	水	木	金	±	B	月	
	運転日報		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•				•	•	•	•			•	
機	機器始業前点検		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•				•	•	•	•			•	
器運	破砕機運転		•	•	•	•															•				•	•	•	•			•	
転	不燃ごみ処理		•	•	•	•															•				•	•	•	•			•	
	資源ごみ(瓶・缶・PET)処理		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•				•	•	•	•			•	
埋	敷き均し、転圧																															
立	覆土受入																															
水質	水質分析採水																			•												
そ	場内外清掃		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•				•	•	•	•			•	
	場内外除草																															
	未取集ごみ回収		•				•											•								•		•			•	

4) リサイクルプラザの点検結果による考察

- ・2日、消防設備保守点検の実施。
- ・2日~9日、ペットボトルを外部(大前田商店)へ搬出。
- ・5日、破砕機のNo.1 搬送コンベアのエプロン (一部) が欠落したため、午後から運転を停止した。
- ・10 日、日立造船(現 カナデビア(株))によるペットボトル減容器の修理及び試運転の実施。
- ・12日、須崎建工によるリサイクル施設のソーラーパネルの撤去。
- ・18~19 日、日立造船(現 カナデビア(株))による破砕機No.1 搬送コンベアのエプロン (一部)交換及び試運転の実施。
- ・25~26 日、改築更新工事に伴って、施設内の下駐車場を搬入ごみの仮置き場で使用する ため市職員によりヤードが作成された。

これまでの点検結果を踏まえた修繕推奨機器リスト等を次のページに添付した。

表 5.19 令和6年度修繕推奨機器リスト(リサイクルプラザ)

委託業務の名称		116: 託業		7 リーンセンター横浪運転維持管理等包括的民間 リサイクルプラザ 修繕推奨項目	
提案月		緊急度	- 10-0	推 奨 内 容 完了[
2022/01	1	S	不燃ごみ供給コンベヤ	チェーン、エプロン更新	老朽化(腐食、穴あき等)
2022/01	2	S	スチール缶圧縮機動力操作盤	PLC更新	PLCが旧型
2022/01	3	S	アルミ缶圧縮機動力操作盤	PLC更新	PLCが旧型
2021/03	4	S	給水ポンプユニット	更新	老朽化 ユニット基板交換2024/02/09
2020/12	5	Α	資源受入れC/V減速機	更新	油漏れ、異音
2020/12	6	Α	手選別受入れC/V減速機	更新	油漏れ、異音
2022/01	7	Α	選別スクリーン	スクリーン清掃、入出口、パッチ当補修	老朽化 (腐食、穴あき等)
2022/01	8	Α	スチール缶圧縮機	シリンダーオーバーホール等	シリンダ油じみ、塗装剥離等
2022/01	9	Α	アルミ缶圧縮機	シリンダーオーバーホール等	シュート腐食、穴あき、油じみ等
2022/01	10	Α	PETボトル減容機	油圧装置、押込装置、駆動部更新	老朽化 (ケーシング、ベアリング腐食等)
2022/01	11	Α	地下床排ポンプ吐出管	配管サポート追加	吐出管サポート不足
2022/01	12	Α	不燃ごみ用磁選機	ベルト更新	ベルト偏芯、ローラー軸等発錆
2022/01	13	Α	不燃ごみ用アルミ選別機	Vベルト、プーリー更新	Vベルト端部破損、プーリー摩耗等
2022/01	14	Α	カン類用磁選機	ベルト更新	ベルト偏芯、表面クラック等
2022/01	15	Α	手選別コンベヤ	ベルト、アルミシュート更新等	ベルト偏芯、減速機駆動音異常等
2022/01	16	Α	不燃物貯留バンカ	シュート、集塵ダクト更新等	腐食、穴あき、シリンダー支持部老朽化等
2022/01	17	Α	地下資源ゴミ供給コンベヤピット	ダクト吸込口更新	吸込ダクト入口腐食
2022/01	18	Α	2F選別室バグフィルター	ダクトエルボ更新	吐出ダクトエルボ発錆
2022/01	19	Α	処理水・汚泥系	配管サポート追加	床排水ポンプ配管サポート不足
2024/06	20	Α	破砕機~集塵機ラインダクト	ダクト更新	腐食、穴あき等
2022/01	21	В	その他プラスチック減容機	軸受け更新	回転軸からの異音
2022/01	22	В	不燃ゴミ受入ホッパ	腐食部補修、塗装	ホッパ側面下端腐食、穴あき等
2022/01	23	В	資源ゴミ供給コンベヤ	底面補修、シュート部更新	腐食、穴あき等
2022/01	24	В	資源ごみ受入ホッパ	腐食部補修、塗装	内面ゴムライニング破損等
2022/01	25	В	破砕機	歩廊チェッカープレート、 溶接ナット取替	歩廊発錆、歪み等 ナット取替2022/11/29
2022/01	26	В	No. 2破砕物コンベヤ	底面パネル更新、点検口パッキン設置	腐食、穴あき等
2022/01	27	В	バグフィルタ	外面塗装補修	天板腐食等
2022/01	28		No.1・2プラント揚水ポンプ	ユニット更新	接続短管腐食、ケーシング発錆等
備考		S : A : B :	不具合の可能性があり、 水処理・汚泥処理に対す	たは生じる可能性が高く代替機器等がないため早急に実施 水処理・汚水処理に対する影響が大きく1年以内を目処に る影響があり、今後2~3年以内に実施を要求するもの に影響する可能性が低く、5年程度内に実施を要求するも	実施を要求するもの

表 5.20 過年度の修繕履歴一覧(リサイクルプラザ)

年度	修繕完了月	対象箇所	推 奨 内 容
	2022/10	空気圧縮機(コンプレッサー)	更新
令和4年度	2022/10	エアドライヤー	更新
77和44万	2022/11	1階東側シャッター	取替
	2023/3	選別機	駆動部スラストローラー更新
令和5年度	2024/3	低圧配電設備 (低圧動力盤)	インバーター更新

- 5) 浸出水処理施設の維持管理業務について
 - 9月に実施した運転管理の実績表を添付した。

表 5.21 浸出水処理施設運転管理実績表(令和6年9月)

				令	和	6	6	年	ç	9	月			運	転	管	理:	実力	拖	麦												
	日·曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	項目	田	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	П	月	火	水	木	金	±	日	月	
	運転日誌	•			•	•	•		•			•	•	•			•			•	•			•		•	•	•			•	
	機器点検日誌	•										•								•				•							•	
	第一モニタリング井戸ポンプ 自 動運転 開始	•										•					•							•							•	
機	第一モニタリング井戸ポンプ 自動運転 停止						•							•														•				
器運	第一凝集沈殿槽汚泥引抜ポン プ 手動運転(5分)	•										•									•			•							•	
転	機器切替																			•				•								
	非常放流各弁開閉(遮断弁 ・仕切弁・調整槽上部	•																														
	固形塩素注入器 点検、補充	•			•		•		•					•			•			•				•				•			•	
	凝集助剤溶解装置 ストレーナ分解清掃				•																•					•						
	水質分析週報						•																									
水質	水質分析月報																•															
分析	pH計点検													•														•				
	第一混和槽他pH計洗浄	•			•		•					•					•			•				•		•					•	
	遮水シート確認	•			•		•					•	•	•			•			•	•			•		•	•	•			•	
その	汚泥貯留槽水抜き											•								•						•]	
他	場内外清掃	•					•		•			•	•	•			•				•			•			•	•			•	
	場内外草刈																														П	

6) 浸出水処理施設の点検結果による考察

- •9月は、処理停止につながるようなトラブルの発生が無く、流入状況等に合わせた運転調整によって良好な水質が維持できた。
- ・12 日、異音が確認されていたNo.1 第一凝集沈殿槽汚泥引抜ポンプの修繕が(株)四国ポンプセンターにより実施された。その際にメカニカルシール、ローター、ステーターを含む主要な消耗部品交換が行われ、正常に運転ができることが確認された。
- ・No.1 第三調整槽水中撹拌機は、令和 2 年 11 月に故障し運転停止状態となっており、早期 の復旧が望まれる。
- ・第一工程の撹拌機、掻寄機の減速機が機械寿命を経過していると考えられる。いずれの機器も故障すると水処理ができなくなるため計画的更新が望まれる。
- ・場内 6 か所の現場 p H計(表示部・変換器)の老朽化が顕著であり、これまで一部の部品を除き更新履歴がない。適正な水処理を行う上で重要な機器のため順次更新していくことを推奨する。
- ・No.1~No.3 曝気ブロワの整備履歴はあるが、現状、ハウジングやローター等の摩耗進行が 推測されるため更新時期と判断される。順次更新していくことを推奨する。
- ・原水計量槽の劣化進行及び前後配管のスケール付着により水の流れが妨げられることで計 量槽内の水位上昇が確認されている。水処理量の調整に係る重要設備であることから早期

更新が望まれる。

- ・No.2 凝集助剤注入ポンプは運転頻度が高く、これまでの運転状況から各部の摩耗、劣化が 懸念される。故障発生等で運転が停止した場合、水処理ができなくなる可能性があるため 故障前の更新を推奨する。
- ・No.1 移送ポンプは前回更新より 8 年以上が経過している。水処理に係る重要な機器のため 故障前の更新が推奨される。
- No.1 及びNo.2 返送ポンプの仕切弁が損傷しスムーズに作動出来なくなっているため、交換を推奨する。

総合的な考察として、浸出水処理施設の機器の不具合により浸出水処理が停止した場合、 復旧作業に長時間を要することから不具合機器の早期の更新、整備等の修繕対応が望まれる。

上記の点検結果を踏まえて、次の通り修繕推奨機器リストを作成した。

表 5.22 令和6年度修繕推奨機器リスト(浸出水処理施設)

委託業務の名称		令和	6年度上半期 須崎市クリー:	シセンター横浪運転維持管理等包括的民間委託業務 修	·繕推奨項目	2024年10月23日改定 1/1
提案月	件数	緊急度	対象箇所	推奨内容	完了日	備考
2022/02	1	В	No. 1 第三調整槽水中撹拌機	更新		
2023/11	2	В	第一各槽撹拌機減速機	更新		混和槽・凝集槽・中和槽
2023/11	3	В	第一凝沈搔寄機減速機	更新		
2022/10	4	В	現場pH計	更新		表示部・変換器 計6箇所
2023/11	5	В	No. 1~3曝気ブロワ	更新		
2023/06	6	В	原水計量槽、配管	更新		
2020/05	7	В	No. 2 凝集助剤注入ポンプ	更新		
2023/11	8	В	No. 1移送ポンプ	更新		
2020/05	9	В	No. 1 ・ 2 返送ポンプ仕切弁	交換		
2020/11	10	1	給水ユニット受水槽	更新	2024/04/30	更新工事完了(古谷水道工業所)
2022/11	11	1	No. 1原水ポンプ	更新(設置)	2024/06/20	更新工事完了(四国ポンプセンター)
2022/11	12	1	原水ポンプ着脱装置	更新	2024/06/20	更新工事完了(四国ポンプセンター)
2024/06	13	-	No. 1・2凝集剤注入ポンプ	更新	2024/07/5	更新工事完了(四国ポンプセンター)
2023/08	14	-	No. 1第一凝沈汚泥引抜ポンプ	分解整備	2024/09/12	分解整備完了(四国ポンプセンター)
備考		S :	不具合の可能性があり、 水処理・汚泥処理に対す	たは生じる可能性が高く代替機器等がないため 水処理・汚水処理に対する影響が大きく1年以内 る影響があり、今後2~3年以内に実施を要求で に影響する可能性が低く、5年程度内に実施を引	内を目処に実施で するもの	

25

表 5.23 過年度の修繕履歴一覧(浸出水処理施設)

年度	修繕完了月	対象箇所	推奨内容	
	2022/5	砂ろ過塔流出弁	動作不良による交換	
	2022/5	モニタリング井戸ポンプ砂取器	<i>II</i>	
	2022/10	No.2原水ポンプ	動作不良による更新	
	2023/5	再利用水配管脱落部	脱落部補修	
△和4年度	2023/3	コンプレッサー	分解整備	
令和4年度 	2023/3	除湿器	動作不良による更新	
	2023/3	No.1第二調整槽水中撹拌機	<i>II</i>	
	2023/3	砂ろ過塔電磁弁/弁体	動作不良による交換	
	2023/3	活性炭塔電磁弁/弁体	<i>II</i>	
	2023/3	水槽内フリクトスイッチ	<i>II</i>	
	2023/4	遮水シート漏水検知システム	機能診断(機器作動状況点検)	
	2023/7	床排水ポンプ	更新	
令和5年度	2023/9	薬品注入配管	更新	
⊅和34−段	2023/10	No. 2第一調整槽水中撹拌機	更新	
	2024/2 日報作成装置 不良箇所修理(システム更			
	2024/2	無停電電源装置	更新	

5.5 漁業集落排水処理施設

1) 今月の保守点検について

5地区の対象施設のうち戸島地区以外の4地区は9月14日及び28日、戸島地区は28日に保守点検を実施し、点検内容は要求水準書に定められた項目を行った。

【要求水準書の浄化槽の点検項目(毎月)】

- ・浄化槽の維持管理(水質管理、機械管理、配管管理)
- ・ 浄化槽への薬剤投入
- ・中継ポンプ場の維持管理
- ・機器消耗品、油脂の管理
- 9月の点検結果を表 5.24 及び表 5.25 に示す。

各処理施設の水質項目は全て適正で、また各処理施設の電流値は問題のない値となっている。

表 5.24 点検結果表

項目	点検日	池ノ浦	白浜	蜂ヶ尻	中ノ島	戸島	備考(適正値等)
放流水	9月14日	25	30	30	30	-	ا الاستون
透視度(cm)	9月28日	25	30	30	30	30	20cm以上
ばっ気槽	9月14日	0	0	0	0	-	1 0 m m <1 121 b
溶存酸素(DO)	9月28日	0	0	0	0	0	1.0mg/L以上
放流水 pH	9月14日	6.9	6.5	6.8	6.9	ı	5.8~8.3
双流水 內口	9月28日	6.6	6.5	6.6	6.9	6.0	5.6~6.3
消毒薬投入量	9月14日	0.5	有	有	有	ı	
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	9月28日	有	0.5	0.5	1.0	0.5	

表 5.25 電流値の測定結果 (A)

機器名	点検日	池ノ浦	白浜	蜂ヶ尻	中ノ島	戸島
原水ポンプ定格電流値		4. 0	2. 1	2. 3	2. 6	2. 3
Faltales - No. 1	9月14日	2. 3	1. 8	1.6	2. 2	-
原水ポンプ No. 1	9月28日	2. 3	1. 8	1.6	2. 2	_
店セポンプ Na 0	9月14日	2. 3	1. 8	1.6	2. 2	_
原水ポンプ No. 2	9月28日	2. 3	1. 8	1.6	2. 2	-
調整ポンプ定格電流値		2. 2	1. 5	1. 2	1. 7	1. 3
調整ポンプ No.1	9月14日	1. 5	1. 0	1.0	1.0	-
調金パンク NU.I	9月28日	1. 5	1. 0	1. 0	1.0	-
調整ポンプ No. 2	9月14日	1.5	1. 0	1.0	1. 0	_
調金	9月28日	1.5	1. 0	1.0	1.0	_
放流ポンプ定格電流値		6. 4	1. 6	1.6	1. 7	1.6
放流ポンプ No. 1	9月14日	5. 2	1. 2	1. 2	1.0	-
がXがLパンフ NO. I	9月28日	5. 2	1. 2	1. 2	1.0	-
 放流ポンプ No. 2	9月14日	5. 9	1. 2	1. 2	1. 0	_
がXがLパンフ NO. 2	9月28日	6. 0	1. 2	1. 2	1.0	_
中継ポンプ定格電流値		-	-	5. 8	6.8	6. 8
中継ポンプ No.1	9月14日		ı	5. 5	5. 8	-
中極パンノ NO. I	9月28日		ı	5. 5	5. 8	-
中継ポンプ No. 2	9月14日	-	ı	5. 5	5. 8	_
中極 ル クノ NO. 2	9月28日	-	_	5. 5	5. 8	-
ばっ気槽ブロアー定格電流値		8. 4	3. 0	6. 0	6. 0	3. 0
ばっ気槽ブロアー No.1	9月14日	8. 0	1. 8	3. 6	3. 4	_
はり気情ノロノー NO.1	9月28日	8. 0	1. 8	3. 6	3. 4	_
ばっ気槽ブロアー No.2	9月14日	8. 0	1.8	3. 6	3. 4	-
はつ気情ノロナー 110.2	9月28日	8. 0	1. 8	3. 6	3. 4	_
調整ブロアー定格電流値		6.0	1.6	1.8	1.8	1. 6
調整ブロアー	9月14日	3. 2	-	1. 2	2. 6	_
神雀ノロテー	9月28日	3. 2	_	1. 2	2. 6	-

2)機器の点検結果による考察

- ・中ノ島地区の調整ポンプ槽No.2 ポンプの絶縁抵抗値が 3 月に一時的に低下したことから、 今後も状況を注視していく。 $(0.2 M \Omega)$ を下回れば運転停止の可能性あり。)
- ・中ノ島地区及び白浜地区処理施設のマンホール蓋及び受枠の取替工事については、中ノ島地区が9月27日、白浜地区が9月20日に完了した。
- ・蜂ヶ尻地区処理施設のパトライト交換については、8月に完了した。
- ・戸島地区の中継ポンプ槽制御盤内部の部品交換(サーマルスイッチ等)については、部 品の納入遅れにより工期を延長したところであり、10月中の完成を目指している。
- ・戸島地区の放流槽フロートスイッチ取替えについては9月14日に完成した。
- ・池ノ浦地区中継ポンプ場通報装置の設定変更については9月27日に作業が終了した。また処理施設の通報装置の設定変更についても9月25日に作業が完了した。

各処理施設の点検及び故障による修繕推奨機器リストを次ページに添付した。

表 5.26 令和6年度修繕推奨機器リスト (漁業集落排水処理施設)

委託業務の名称			令和6年度 須崎市	方漁業集落排水処理施設包括的民間委託 修繕推奨項目	業務	2024年10月23日改定 1/1
提案月	件数	緊急度	対象箇所	推 奨 内 容	完了日	備考
2021/1	1	В	蜂ヶ尻地区処理施設	パトライト	2024/8/3	回転不良 (点灯正常)
2022/7	2	В	戸島地区処理施設	放流槽フロートスイッチ交換	2024/9/14	動作不良 (老朽化)
2022/12	3	В	各処理施設現場盤	処理場制御盤內豆電球交換		動作不良 (老朽化)
2024/4	4	S	中ノ島地区処理施設	処理施設上部維持管理用マンホール蓋	2024/9/27	落下の恐れ (老朽化)
2024/4	5	S	蜂ヶ尻地区処理施設	処理施設上部維持管理用マンホール蓋		落下の恐れ (老朽化)
2024/4	6	S	白浜地区処理施設	処理施設上部維持管理用マンホール蓋	2024/9/20	落下の恐れ (老朽化)
2024/4	7	S	戸島地区処理施設	処理施設上部維持管理用マンホール蓋		落下の恐れ (老朽化)
2024/4	8	S	戸島地区処理施設	中継ポンプ槽制御盤内部品交換		動作不良(老朽化)
2024/5	9	S	中ノ島地区処理施設	パトライト	2024/5/25	回転不良 (球切れ)
備考		S : A : B :	不具合の可能性があり、 水処理・汚泥処理に対す	たは生じる可能性が高く代替機器等がないため 水処理・汚水処理に対する影響が大きく1年以内 る影響があり、今後2~3年以内に実施を要求す に影響する可能性が低く、5年程度内に実施を要	日を目処に実施を見 るもの	,

表 5.27 過年度の修繕履歴一覧 (漁業集落排水処理施設)

年度	修繕完了月	対象箇所	推奨内容
令和2年度	2020/4	白浜地区処理施設	放流ポンプ、フロートスイッチ交換
71441支	2021/1	蜂ヶ尻地区処理施設	フロートスイッチ交換
	2021/5	戸島地区中継ポンプ場	フロートスイッチ交換
	2021/10	池ノ浦処理施設	電線ケーブル配管更新
令和3年度	2021/11	白浜処理施設	No. 1ブロワー交換
サ和い十段	2021/12	中ノ島地区中継ポンプ場	フロートスイッチ交換
	2021/12	池ノ浦処理施設	ブロワーオーバーホール、原水槽フロートスイッチ交換
	2022/1	中ノ島地区処理施設	配管修繕
	2022/5	戸島地区処理施設	ブロワータイマースイッチ交換
令和4年度	2022/7	蜂ヶ尻地区処理施設	マンホールポンプフロートスイッチ交換
71/1441及	2022/9	中ノ島地区処理施設	処理施設横洗い場水栓交換
	2023/3	戸島地区中継ポンプ場	ポンプ本体
	2023/4	池ノ浦地区処理施設	操作電源ブレーカー自動通報装置取付
	2023/6	白浜地区処理施設	原水槽ポンプ交換
	2023/6	蜂ヶ尻地区処理施設	流量調整槽フロートスイッチ交換
令和5年度	2023/7	中ノ島地区処理施設	操作室ドア交換
	2023/7	白浜地区処理施設	原水槽フロートスイッチ交換
	2023/10	中ノ島地区処理施設	公衆トイレ電灯用タイマーウォッチ交換
	2024/1	池ノ浦地区処理施設	ブロワーマグネットスイッチ交換

5.6 雨水ポンプ場

1) 今月の保守点検について

表 5.28 に示す通り、各雨水ポンプ場施設の維持管理を行った。

毎月の保守点検内容は、要求水準書(または業務特記仕様書)に基づき、別途添付するチェックリストにより確認を行った。

表 5.28 点検実施日 (9月)

機場名	月点検	週点検	週点検	補機点検
大間ポンプ場	24日	12日	30日	4日
公共ポンプ場	30日	4日	24日	12日
須崎ポンプ場	3日	9日	25日	13日
西部ポンプ場	9日	3日	13日	25日
浜町ポンプ場	3日			

表 5.29 各ポンプ場燃料貯蔵状況 (9月)

貯蔵量	貯蔵	容量		8月				9月(今月)		燃料増減(L)
	屋内タンク	屋外タンク	屋内タンク	屋外タンク		給油量	屋内タンク	屋外タンク		運転時間(h)
機場名	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	(L)	計測日
										0
大間ポンプ場	800	10,000	580	9,300	9,880	0	580	9,300	9,880	0.4
										9月30日
										0
公共ポンプ場	1,000 × 2	20,000	1640	6,800	8,440	0	1640	6,800	8,440	0.6
										9月30日
										-610
須崎ポンプ場	800	10,000	530	8,400	8,930	0	520	7,800	8,320	6.3
										9月30日
										-410
西部ポンプ場	900	5,000	530	4,300	4,830	0	620	3,800	4,420	12.3
										9月30日
										0.0
浜町ポンプ場 (自家発電機)	390		375			0	375			0.0
										9月3日
					合計	0				

^{*} 燃料増減は、各ポンプ場最終点検時の屋外燃料タンク増減量の数値です。 黒―増 赤一減

2) 修繕推奨項目表

9月の点検結果から作成した修繕推奨機器リストを表 5.30 に、過年度の修繕履歴を表 5.31 に示す。

表 5.30 令和6年度修繕推奨機器リスト(各雨水ポンプ場)

委託業務の名称				令和6年度 須	i崎市雨水ポンプ場点検業務 修繕推奨項目		2024年10月23日改定	1/
提案月	件数	緊急度	ポンプ場名	対象箇所	推 奨 内 容	完了日	備考	
2020/4	1	В		原動機	燃料噴射ポンプの調整		No. 3排気温度のバランス不良	
2023/4	2	С		吐出弁	グリス交換		No. 2開時、異音	
2020/4	3	В		放流ゲート	放流ゲートプルボックスの修繕		腐食、破損	
2020/4	4	В	大間ポンプ場	冷却水ポンプ	ポンプ更新		絶縁抵抗測定値 No.1 30MΩ No.2 0.6MΩ No.3 3	OMΩ
2020/6	5	В		床排水ポンプ	ポンプ更新		絶縁が低下 No.1 6MΩ No.2 10MΩ	
2024/3	6	Α		原動機	交換	令和6年7月25日	No. 2エンジン起動用電磁弁エア一漏れ	
2024/3	7	А		原動機	交換	令和6年7月25日	No. 3エンジン起動用電磁弁エア一漏れ	
2020/4	8	В		原動機	燃料噴射ポンプの調整		No. 3排気温度のバランス不良	
2020/4	9	В		/尔 到 / 戊	分解整備		No. 2 · 3温調弁固着	
2020/4	10	В		吐出弁	新規水位計の設置		吐出井水位計故障	
2020/4	11	В	公共ポンプ場	放流ゲート	修理		No. 1・2放流ゲート故障	
2023/4	12	Α	公共ホンノ場	±°, →	修理		No. 1電動ポンプ軸受部、水漏れ・錆多し	
2020/4	13	В		ポンプ	修理		No. 2電動ポンプ軸受部、錆多し	
2020/4	14	В		空気槽	修理		No. 3空気槽ドレン抜き弁固着	
2020/4	15	С		冷却水ポンプ	ポンプ更新		絶縁抵抗測定値 No.3 20MΩ No.4 6MΩ 予備9MΩ	
2023/10	16	Α		移動式除塵機	操作盤修繕		プログラムコントローラー故障	
2023/11	17	Α		ポンプ井	水位計修繕	令和6年6月25日	No. 2ポンプ井水位計故障	
2020/4	18	В		外部設備	塗装 (取替) の必要		除塵機チェーン発錆	
2020/4	19	В		放流ゲート	修繕		故障 動作不良	
2020/4	20	С	須崎ポンプ場	吐出弁	グリス交換		No. 2運転時、異音	
2023/4	21	s		AL T. 17 17 18 14	既設撤去、更新		No. 1チェーン破断一部脱落しており運転不能	Ė
2023/4	22	s		沈砂掻揚機	更新		No. 2チェーン連結ピン 1 本切断しており運車	云不
2020/4	23	С		吐出弁	グリス交換		No. 4運転時、異音あり	
2020/4	24	В			分解整備		No. 1・3温調弁固着あり	
2020/4	25	В		原動機	交換		No. 2給気圧計故障	
2020/4	26	В			交換		No. 3温度計故障あり	
2020/4	27	В		減速機	交換		No. 2減速機油温計故障あり	
2020/4	28	В		電気関係	交換		電気室 1 号制水扉開度指示計故障あり	
2020/4	29	В		流入ゲート	整備		No. 2流入ゲート開動作時に過トルク検知あり	.J
2020/4	30	В	西部ポンプ場	沈砂掻揚機	整備		2号水中軸上下用故障ランプ点灯、砂堆積の疑い	あり
2020/4	31	С		天井水銀灯	交換		2灯点灯せず	
2020/4	32	В		沈砂水平搬出機	交換		現場盤、電流計故障あり	
2023/4	33	s		No. 1沈砂掻揚機	土砂撤去後調査		No. 1沈砂掻揚機動作不良	
2023/4	34	s		No. 2沈砂掻揚機	土砂撤去後調査		No. 2沈砂掻揚機動作不良	
2024/3	35	s		原動機	交換	令和6年6月7日	No. 2冷却水弁動作不良	
2024/5	36	s		減圧水槽	交換	令和6年6月5日	レベルスイッチ動作不良	
2024/9	37	s		常時排水ポンプ	交換	令和6年9月26日	絶縁抵抗低下	
2024/3	38	s	浜町ポンプ場	吐出配管	修繕	令和6年9月2日	吐出配管腐食により漏水	
備考		S : A : B :	ポンプの運転には直 経年劣化等により部			する		

32

表 5.31 過年度の修繕履歴一覧(雨水ポンプ場)

年度	修繕完了月	ポンプ場名	対象箇所	推 奨 内 容
令和2年度	2020/5	公共ポンプ場	地下タンク	漏水箇所修繕が必要
	2021/1	須崎ポンプ	冷却水ポンプ	交換No. 2バルブハンドル
令和3年度	2021/11	公共ポンプ場	冷却水ポンプ	点検整備、No. 3逆止弁交換
	2021/11	公共ポンプ場	No. 4エンジン	分解整備、交換
	2022/2	公共ポンプ場	冷却水ポンプ	点検整備、No. 3逆止弁交換
	2022/2	公共ポンプ場	No.3エンジン	交換
	2022/3	西部ポンプ	No. 2エンジン	始動空気配管修繕
令和4年度	2022/5	公共ポンプ場	エンジン、減速機	更新
	2022/7	大間ポンプ場	消火器	交換
	2022/7	公共ポンプ場	消火器	交換
	2022/7	須崎ポンプ場	消火器	交換
	2022/7	西部ポンプ場	No. 2エンジン	始動空気配管修繕
	2022/7	西部ポンプ場	消火器	交換
	2022/7	浜町ポンプ場	消火器	交換
	2022/7	浜町ポンプ場	常時排水ポンプ	更新
	2022/11	須崎ポンプ	原動機	No. 2温調弁分解整備
	2022/11	須崎ポンプ	原動機	No. 2過給機吸込フィルター交換
	2023/1	大間ポンプ場	空気圧縮機	分解整備
	2023/3	大間ポンプ場	自家発	更新

■次回会議日程(案)

次回すさき家パートナー会議 (10月度)の日程案を示した。